

Leica IP S

슬라이드용 프린터

사용설명서
한국어

주문 번호: **14 0601 80130** - 개정판 P

이 설명서를 항상 기기 가까이에 두고 보관하십시오.
제품을 사용하기 전에 본 설명서를 자세히 읽어보십시오.

CE



이 사용설명서에 포함된 정보, 수치 자료, 메모 및 가치 판단은 이 분야의 철저한 조사에 따라 Leica가 이해하고 있는 현재의 과학적 지식 및 최신의 기술을 나타냅니다.

Leica는 현재의 사용설명서를 최신 기술 발전에 따라 정기적이고 지속적으로 업데이트하거나 사용설명서의 추가적인 복사본 또는 업데이트를 제공할 책임이 있지 않습니다.

각 개별 사례에 적용되는 국가 법률에서 허용하는 범위까지 Leica는 본 사용설명서에 포함된 잘못된 설명, 도면, 기술 삽화 등에 대해 법적 책임을 지지 않습니다. 특히, 본 사용설명서의 설명 또는 기타 정보를 따르거나 이와 관련하여 발생한 재정적 손실 또는 결과적 피해에 대해서는 어떤 책임도 지지 않습니다.

본 사용설명서의 내용이나 기술적인 세부사항에 관한 설명, 도면, 그림 및 기타 정보는 당사 제품의 보증된 특성으로 간주되지 않습니다.

상기 사항들은 당사와 당사 고객 간에 합의한 계약 내용에 의해서만 결정됩니다.

Leica는 사전 고지 없이 제조 공정은 물론 기술적 사양을 변경할 권리를 갖습니다. 이러한 방식으로만 당사의 제품에 사용된 기술 및 제조 기술을 지속적으로 개선할 수 있습니다.

이 문서는 저작권법에 의해 보호됩니다. 이 문서에 대한 모든 저작권은 Leica Biosystems Nussloch GmbH가 보유하고 있습니다.

인쇄, 복사, 마이크로 필름, 웹캠 또는 기타 방법(전자적 시스템 및 매체 포함)을 통한 텍스트 및 그림(또는 그 일부)에 대한 모든 복제는 Leica Biosystems Nussloch GmbH의 명시적 사전 서면 허가를 받아야 합니다.

기기 일련번호 및 생산 연도는 기기 뒤에 있는 명판을 참조하십시오.



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Germany

전화: +49 - (0) 6224 - 143 0

팩스: +49 - (0) 6224 - 143 268

웹 사이트: www.LeicaBiosystems.com

목차

1. 중요 정보	6
1.1 기호와 의미.....	6
1.2 조작자의 자격 요건.....	10
1.3 제품의 기본 용도.....	10
1.4 기기 유형.....	10
2. 안전	11
2.1 안전 지침.....	11
2.2 경고.....	12
3. 기기 구성품 및 규격	14
3.1 개요 - 기기.....	14
3.2 기술 데이터.....	17
3.3 인쇄 사양.....	18
3.3.1 표본 슬라이드 요건.....	19
3.3.2 인쇄 사양.....	20
3.3.3 인쇄 바코드.....	21
4. 기기 설치	24
4.1 현장 요건.....	24
4.2 기기 포장 제거.....	24
4.2.1 프린터 설치.....	26
4.3 기본 배송.....	27
4.4 수동 언로드 스테이션 설치.....	28
4.5 자동 언로드 스테이션 (선택 사항).....	29
4.6 섬광 전구의 설치/교체.....	31
4.7 매거진 투입 및 삽입.....	34
4.8 전기 연결.....	35
4.9 운송용 카트리지를 잉크 카트리지로 교체하기.....	37
4.10 프린터 드라이버 설치.....	43
5. 작동	44
5.1 제어 패널 기능.....	44
5.2 디스플레이 표시.....	50
5.3 알람 기능.....	52
5.4 프린터 드라이버 설정.....	53
6. 청소 및 유지보수	57
6.1 기기 청소.....	57
6.2 인쇄 헤드 청소.....	60
6.3 카트리지 교체.....	63
6.3.1 사용한 잉크 카트리지 제거하기.....	63
6.3.2 새 잉크 카트리지 삽입.....	64
6.3.3 보호 캡 제거.....	64
6.4 일반 유지보수.....	65
6.5 기기 보관.....	65

7.	문제해결.....	71
7.1	오작동.....	71
7.2	상태 메시지.....	72
7.3	오류 메시지.....	73
7.4	섬광 전구 교체.....	76
7.5	전원 상실.....	77
7.6	이차 퓨즈 교체.....	78
8.	보증 및 서비스.....	79
9.	오염 제거 인증서.....	80

1 중요 정보

1. 중요 정보

1.1 기호와 의미



경고

Leica Biosystems GmbH는 다음 지침, 특히 운송 및 패키지 취급 관련, 또한 기기 취급 지침을 준수하지 않음으로 인한 결과적 손실 또는 손해에 대한 책임을 지지 않습니다.

기호:



기호 명칭:

경고

설명:

경고는 회색 상자에 표시되며 경고 삼각형이 표시되어 있습니다.

기호:



기호 명칭:

참고사항

설명:

참고는 중요한 사용자 정보이며, 회색 상자 안에 표시되며 경고 기호가 표시되어 있습니다.

기호:

→ "그림 7-1"

기호 명칭:

항목 번호

설명:

그림에 번호를 매긴 항목 번호입니다. 빨간색 번호는 그림의 항목 번호를 나타냅니다.

기호:

시작

기호 명칭:

기능 키

설명:

기기에서 누르는 기능 키는 대문자의 볼드체, 검정 텍스트로 표시됩니다.

기호:

준비

기호 명칭:

소프트웨어 키 및/또는 디스플레이 메시지

설명:

화면 디스플레이 및/또는 메시지에서 소프트웨어 키를 누르면 볼드체의 회색 글자로 표시됩니다.

기호:



기호 명칭:

경고, 뜨거운 표면

설명:

작업 중 기기 표면이 뜨거워지면 이 기호가 표시됩니다. 화상 위험을 방지하기 위해 직접적인 접촉을 피하십시오.

기호:



기호 명칭:

감전 위험 주의

설명:

작업 중 기기 표면 혹은 부분의 선로가 가압되면 이 기호가 표시됩니다. 따라서 직접 접촉을 피해야 합니다.

기호:



기호 명칭:

제조사

설명:

의료 제품의 제조사를 표시합니다.

기호:





기호 명칭:












제조일자

설명:

의료 기기의 제조 날짜를 표시합니다.


기호: 	기호 명칭: 설명:	RCM 규정 준수 인증 마크 RCM 규정 준수 인증 마크는 기기가 전자통신, 무선통신, EMC 및 EME에 관한 뉴질랜드와 호주의 해당 ACMA 기술 표준을 준수함을 나타냅니다.
기호: 	기호 명칭: 설명:	CE 라벨 CE 표시는 의료기기가 해당 EC 지침 및 규정의 요건을 준수한다는 제조사의 선언입니다.
기호: 	기호 명칭: 설명:	UKCA 라벨 UKCA(영국 제품 적합성 평가) 표시는 그레이트 브리튼(잉글랜드, 웨일즈, 스코틀랜드)에서 출시되는 상품에 사용되는 새로운 영국 제품 표시입니다. 이전에 CE 표시가 필요했던 대부분의 제품이 해당됩니다.
기호: 	기호 명칭: Leica Microsystems (UK) Limited Larch House, Woodlands Business Park, Milton Keynes England, United Kingdom, MK146FG 설명:	영국 책임자(UK Responsible Person) 영국 책임자(UK Responsible Person)는 영국 외 제조업체를 대신하여 제조업체의 의무와 관련된 작업을 수행합니다.
기호: 	기호 명칭: 설명:	CSA 규정(캐나다/미국) CSA 테스트 마크는 제품이 American National Standards Institute(ANSI), Underwriters Laboratories(UL), Canadian Standards Association(CSA), National Sanitation Foundation International(NSF) 등에서 정의 또는 시행하는 관련 표준을 비롯한 관련 안전성 및/또는 성능 표준에 대해 테스트를 받았으며 해당 요건을 충족함을 의미합니다.
기호: 	기호 명칭: 설명:	중국 ROHS 중국 RoHS 지침의 환경 보호 기호. 이 기호에서 숫자는 제품의 "환경친화적 사용 기간"(연수)을 표시합니다. 중국에서의 규제 대상 물질의 사용이 최대 허용 기간을 초과하는 경우 이 기호가 사용됩니다.
기호: 	기호 명칭: 설명:	WEEE 기호 바퀴 달린 쓰레기통에 X자가 표시된 모양의 WEEE 기호는 WEEE(전기 전자 장비 폐기물)의 분리수거를 나타냅니다(§ 7 ElektroG).
기호: 	기호 명칭:	교류

1 중요 정보

기호:	기호 명칭:	품목 번호
	설명:	의료기기를 식별할 수 있는 제조사의 카탈로그 번호를 나타냅니다.
기호:	기호 명칭:	일련번호
	설명:	특정 의료 기기의 식별을 위한 제조사의 일련 번호를 표시합니다.
기호:	기호 명칭:	사용설명서 참고
	설명:	사용자가 사용설명서를 참조할 필요성을 표시합니다.
기호:	기호 명칭:	ON (전원)
	설명:	전원 스위치 를 누르면 전원이 연결됩니다.
기호:	기호 명칭:	OFF (전원)
	설명:	전원 스위치 를 누르면 전원의 연결이 해제됩니다.
기호:	기호 명칭:	파손 주의, 취급 주의
	설명:	주의해서 취급하지 않으면 파손되거나 손상될 수 있는 의료 기기를 표시합니다.
기호:	기호 명칭:	건조한 곳에 보관
	설명:	습기로부터 보호해야 하는 의료 기기를 표시합니다.
기호:	기호 명칭:	적재 수 제한
  	설명:	운반 포장의 특성이나 품목 자체의 특성으로 인해 해당 품목을 명시된 개수 이상 수직으로 적재하지 말 것을 나타냅니다.
기호:	기호 명칭:	이쪽을 위로
	설명:	운반 포장물을 올바르게 세운 상태를 표시합니다.

기호:

Transport temperature range:

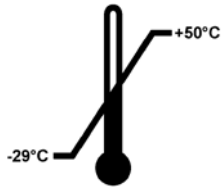

기호 명칭:


설명:

운송 온도 제한

의료 기기가 노출되어도 안전한 운반 온도 한계를 나타냅니다.

기호:

Storage temperature range:

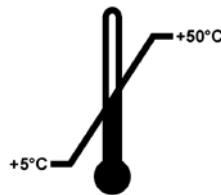

기호 명칭:

설명:

보관 시 온도 한계

의료 기기가 노출되어도 안전한 보관 온도 한계를 나타냅니다.

기호:




기호 명칭:

설명:

보관 및 운반 시 습도 한계

의료 기기가 노출되어도 안전한 보관 및 운반 습도 범위를 나타냅니다.

기호:



기호 명칭:

설명:

IPPC

IPPC 기호에는 다음이 포함됩니다.

- IPPC 기호
- ISO 3166 국가 코드. 예) 독일(DE)
- 지역 ID(예: North Rhine-Westphalia는 NW)
- 49로 시작하는 고유 번호인 등록번호.
- 취급 방법. 예) HT(열처리)

기호:



기호 명칭:

설명:

인화성 (포장 라벨)

독일 도로 및 철도에서의 위험물운반관리 시행령 (GGVSE) 및 국가 간 위험물질의 수송에 관한 유럽 협약 (ADR)에 따른 포장 라벨.

등급 3: "인화성 액체"

기호:



기호 명칭:

설명:

기울기 표시기

제품이 요건에 따라 직립 상태로 운송 및 보관되었는지 모니터링하는 표시기입니다. 60° 이상 기울어지면 파란색 석영 모래가 화살표 모양 표시기 창으로 흘러 들어가 영구적으로 드러납니다. 이를 통해 제품에 대한 부적절한 취급이 이루어졌음을 즉시 감지하고 확인할 수 있습니다.

1 중요 정보

1.2 조작자의 자격 요건

- 교육을 받은 실험실 직원만이 Leica IP S를 작동할 수 있습니다.
- 기기는 본 사용 설명서에 포함된 지침에 따라서만 작동할 수 있습니다. 이 기기는 전문적인 용도로만 사용해야 합니다.

1.3 제품의 기본 용도

표준 표본 슬라이드를 위한 Leica IP S 프린터 시스템.

- 이 기기는 병리학, 조직학, 세포학, 독성학 및 유사 실험실에서 사용하도록 설계되었으며, 표준 표본 슬라이드에 대해서만 사용하도록 설계되었습니다.
- 적절한 품질의 인쇄물과 조직 처리기의 이후 처리에 대한 저항력은 (→ p. 18 – 3.3 인쇄 사양)에 명시된 슬라이드와 시약을 사용했을 시에만 보장될 수 있습니다.
- 기기는 본 사용 설명서에 포함된 지침에 따라서만 작동할 수 있습니다.

그 외의 기기 사용은 부적절한 것으로 간주됩니다



참고사항

적절하고 의도된 사용에는 작동 설명서의 모든 지침을 준수하고 검사 및 유지보수 지침을 준수하는 사용이 포함됩니다.

1.4 기기 유형

사용 설명서에 제공되는 모든 정보는 제목 페이지에 명시된 기기 유형에만 적용됩니다. 기기 일련번호가 기재된 명판은 기기 뒷면에 부착되어 있습니다.

2. 안전



경고

이 장에 나와 있는 안전 및 주의 사항을 항상 준수하십시오.
다른 제품의 조작 및 사용에 대해 이미 숙지하고 있더라도 이 설명서를 읽어보십시오.

2.1 안전 지침

이 사용설명서는 기기의 작동 안전 및 유지관리와 관련하여 중요한 지침 및 정보를 포함하고 있습니다.

사용설명서는 제품의 중요한 일부이며, 제품 시작 및 사용 전에 주의 깊게 읽고 항상 제품 주변에 보관해야 합니다.

이 기기는 전기 측정, 관리, 규제, 실험실 사용을 위한 안전성 규정에 따라 제작되고 테스트를 마쳤습니다.

이 상태를 유지하고 안전 작동을 확보하기 위해, 사용자는 사용설명서에 포함된 모든 참고사항 및 경고를 준수해야 합니다.



참고사항

이 사용설명서는 사용자의 국가에서 시행되는 사고 방지 및 환경 안전에 관한 기존의 규제에 따라 적절하게 내용을 보충해야 합니다.

해당 기준에 대한 최신 정보는 당사 인터넷 사이트의 CE 적합성 선언을 참조하십시오.

<http://www.LeicaBiosystems.com>



경고

기기 및 액세서리에 대한 보호 장치는 제거 또는 변경되어서는 안 됩니다. 자격을 부여 받은 서비스 직원만이 기기를 수리하고 기기의 내부 구성품에 접근할 수 있습니다.

제공된 전원 코드만 사용하십시오. 다른 전원 코드로 대체해서는 안 됩니다. 전원 플러그가 소켓에 맞지 않는 경우, 당사의 서비스 부서에 연락하십시오.

잔존 위험:

본 제품은 안전 기술에 관한 공식 표준 및 규제에 따라 최신 기술을 바탕으로 설계 및 제조되었습니다.

제품을 부정확하게 작동하거나 취급하면 조작자 본인 또는 다른 사람이 상해를 입거나 제품 또는 기타 재산상의 손해가 발생할 수 있음에 주의하십시오. 기기의 사용은 사용 목적에 부합해야 하며 안전 기능이 적절히 작동하고 있는 상태에서만 사용할 수 있습니다. 안전성에 방해가 되는 오작동은 즉시 바로 잡아야 합니다.

2.2 경고

제조사에서 설치한 이 기기의 안전 장치는 사고 예방을 위한 기초적인 것으로만 구성되어 있습니다. 기기를 안전하게 작동하는 것은 기기의 작동, 서비스 또는 수리 담당 직원 뿐 아니라, 무엇보다도 소유자의 책임입니다.

기기 작동 시 문제가 발생하지 않도록, 다음의 지침과 경고를 준수하십시오.

경고 - 운반 및 설치



경고

- 포장을 뜯 다음 제품을 똑바로 세운 상태에서 운반하십시오.
- 기기를 직사광선(창문, 불빛이 밝은 전구)에 노출시키지 마십시오!
- 기기를 접지 콘센트에만 연결하십시오. 접지 와이어가 없는 연장 코드의 사용으로 접지 기능을 방해하지 마십시오.
- 폭발 위험이 있는 방에서는 기기를 작동하지 마십시오.
- 창고와 설치 현장 간 온도 차이가 심하고 공기 중 습도가 높으면 기기에 물이 응축될 수 있습니다. 이러한 경우, 기기를 켜기 전 최소 2시간 동안 기다리십시오. 이 대기 시간을 지키지 않으면 기기가 손상될 수 있습니다.

경고 - 기기 자체에 있는 표시



경고

기기에 표시되는 경고 삼각형은 표시된 항목의 작동 또는 교체 시 올바른 작동 지침(사용 설명서에 정의된 대로)을 따라야 함을 의미합니다.

사용설명서를 따르지 않을 경우 사고, 상해, 제품 기기나 액세서리 장비의 손상을 야기할 수 있습니다.

작업 중에 뜨거워지는 일부 기구 표면에는 이 경고 라벨이 표시됩니다.



이러한 표면에 접촉하면 화상을 유발할 수 있습니다.

경고 - 기기 조작



경고

- 기기는 교육을 받은 실험실 직원만 조작할 수 있습니다. 지정된 사용 목적과 사용 설명서에 포함된 지침에 따라서만 조작되어야 합니다.
- 전원 코드(전원 회로 차단기)를 통한 전원 연결이 중단되면 기기가 꺼집니다. 비상 시에는 전원 플러그를 뽑으십시오.
- 작업 중에는 슈트(chute)를 만지지 마십시오. 부상 위험이 있습니다.
- 기기가 켜져 있을 경우(ON) 섬광 전구의 리플렉터 플랩을 열지 마십시오. 화상 및 시력 상실 위험이 있습니다.
- 기기 조작자는 현지 작업장 한계 값을 준수하고 이를 문서화할 의무가 있습니다.

경고 - 청소 및 유지보수



경고

- 유지보수를 시작하기 전, 기기를 끄고 전원에서 플러그를 뽑으십시오.
- 외부 표면의 청소를 위해 순한 중성의 일반 가정용 세제를 사용하십시오. 다음을 사용해서는 안됩니다! 알코올, 알코올 기반 세제(유리 세척제!), 연마제 또는 아세톤 또는 자일렌이 함유된 용매가 들어 있는 세척 물질! 기구의 페인트 처리된 표면과 제어 패널은 자일렌 또는 아세톤에 대한 저항력이 없습니다!
- 작업 및 청소 시에는 기기의 내부에 물기가 들어가서는 안됩니다.

3 기기 구성품 및 규격

3. 기기 구성품 및 규격

3.1 개요 - 기기

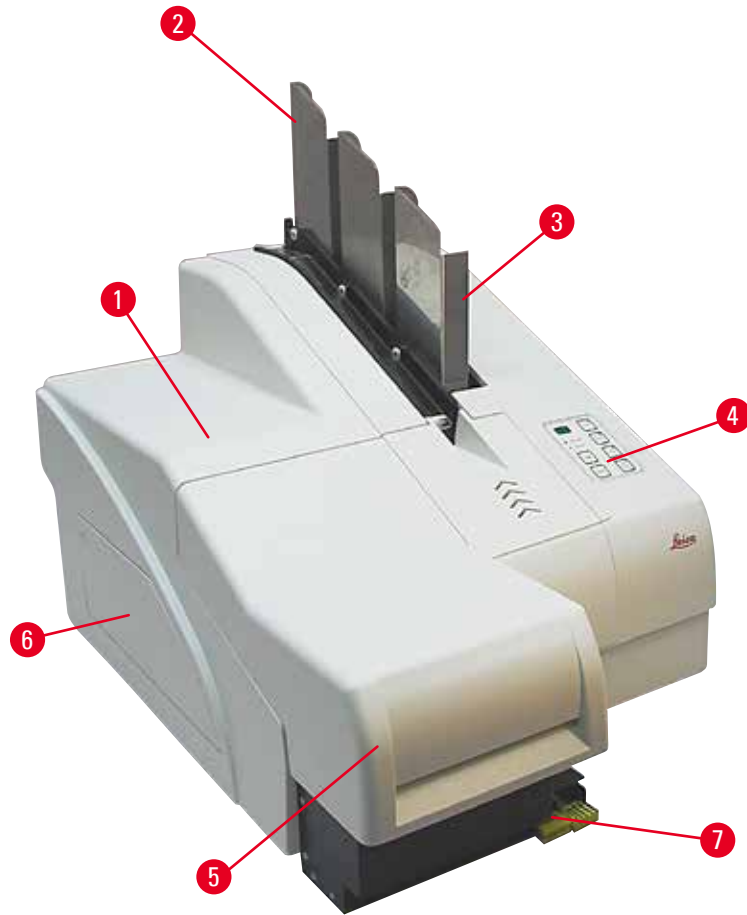


그림 1

- 1 기본형 기기
- 2 슬라이드 매거진
- 3 매거진 번호 1
- 4 제어 패널
- 5 뚜껑
- 6 덮개 - 카트리지 슬롯
- 7 언로드 스테이션 (수동)

뚜껑을 씌우지 않은 정면도

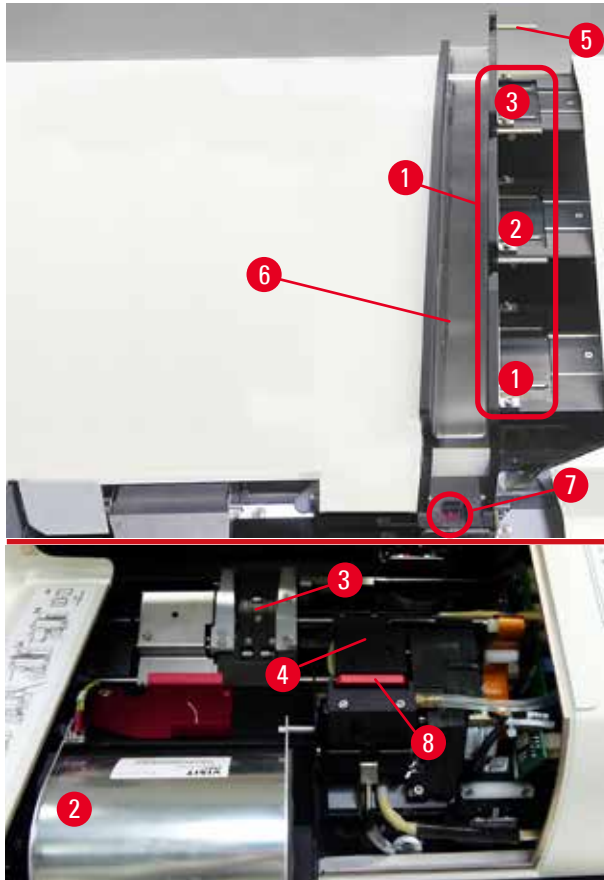


그림 2

- 1 매거진 리셉터클 위치 1 - 3
- 2 덮개 - 섬광 전구
- 3 슬라이드 캐리어
- 4 프린트 헤드
- 5 매거진 홀더
- 6 덮개가 있는 피딩 슈트
- 7 이송점: 슈트 --> 카세트 캐리어, 센서 장착
- 8 실링 립이 장착된 교체판

3 기기 구성품 및 규격

패널 뒷면 및 전기 연결

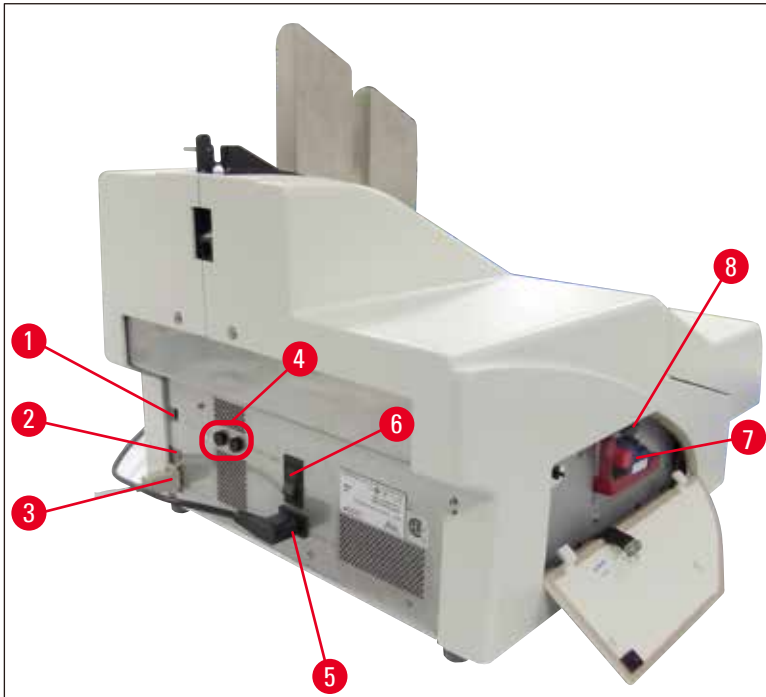


그림 3

- 1 DIL 스위치
- 2 외부 알람 잭
- 3 프린터 케이블용 소켓
- 4 이차 퓨즈
- 5 전원 연결
- 6 전원 스위치
- 7 운송용 카트리지가 장착된 잉크 카트리지가 들어있는 트레이
- 8 파손 유리 수집기



참고사항

(→ "그림 3-7")에 유의하십시오. 기기는 운송용 카트리지가 장착된 상태로 배송됩니다!
작동 전, 반드시 운송용 카트리지를 잉크 카트리지로 교체해야 합니다(→ p. 37 - 4.9 운송용 카트리지를 잉크 카트리지로 교체하기).

3.2 기술 데이터

일반사항

승인:	기기 특정 승인 마크는 기기 뒷판의 명판 옆에 위치합니다.
공칭 전압:	100 - 120 V ~ +/- 10 % 200 - 240 V ~ +/- 10 %
공칭 주파수:	50 - 60 Hz
주 입력 퓨즈:	회로 차단기 T6A
이차 퓨즈:	2x T 3.15A L250V
100 - 120 V에서 최대 전력 드로우:	4.0 A
200 - 240 V에서 최대 전력 드로우:	2.8 A
240 V/50 Hz에서의 누출 전류:	ca. 2.4 mA
소비 전력:	700 VA
IEC 61010-1에 따른 과전압 카테고리:	II
IEC 61010-1에 따른 오염 정도:	2
IEC 61010-1에 따른 보호 수단:	등급 1
IEC 61010-1에 따른 보호 정도	IP20
방열:	700 J/s
작동 고도:	최대 2000 m NN까지
A등급 소음도, 1m 거리에서 측정:	< 70 dB (A)
EMC 등급:	B-B
인터페이스:	DIL 스위치, 외부 알람 잭, 시리얼 입력, 전원
기기 작동을 위한 기후 조건:	
온도:	+15 °C - +30 °C
상대 습도:	20 - 85 %, 비응축
포장된 기기의 보관 및 운반을 위한 기후 조건:	
온도(보관):	+5 °C - +50 °C
온도(이동):	-29 °C - +50 °C
상대 습도(이동 / 보관):	10 - 85 %, 비응축
BTU (J/s)	700 J/s
크기 및 무게:	
기본 기기의 크기:	
너비 x 깊이:	475 x 650 mm
매거진 포함 높이:	560 mm
매거진 미포함 높이:	415 mm
언로드 스테이션이 연결된 상태에서의 크기:	
너비 x 깊이:	550 x 650 mm
매거진 포함 높이:	645 mm
매거진 미포함 높이:	500 mm

3 기기 구성품 및 규격

기본 기기의 자체 무게:	약 28 kg
무게, 포장 후:	약 65 kg
언로드 스테이션 자체 무게:	약 14 kg
무게, 포장 후:	약 32 kg
성능:	
적재 용량:	매거진 최대 3개, 매거진 당 슬라이드 최대 150개
인쇄 속도¹⁾:	
일괄 인쇄 작업:	분 당 슬라이드 14개 (두 줄 프린트)
단일 슬라이드 프린트:	슬라이드 당 10초
잉크 카트리지 용량 ²⁾ :	약 60,000건의 인쇄물 또는 3.5개월
섬광 전구 수명:	약 150,000회
인쇄:	
프린트 해상도 ³⁾ :	360 x 360 dpi / 180 x 180 dpi, 조정 가능
인쇄 배지:	코팅된 영역이 있는 유리 표본 슬라이드 76 x 26 mm, 최대 1.2 mm 두께
인쇄 양식:	슬라이드
압력 표면:	최대 25.4 x 18.0 mm
PC 시스템 요건	
IBM 호환 PC	
프로세서 클럭 횟수:	최소 800 MHz
주기억 장치 (RAM):	최소 256 MB
하드 디스크:	최소 6 GB
CD-ROM 드라이브	
1개의 무료 직렬 포트	
운영 체제:	Windows 10 (64비트)

1) 평균값 - 각 개별 사례의 정확한 속도는 사용된 시스템 구성과 소프트웨어에 따라 결정됩니다.

2) 평균값 - 각 개별 사례의 정확한 슬라이드 수는 인쇄되는 양과 인쇄 밀도에 따라 결정됩니다.

3) 1인치 당 인쇄 가능 점의 개수로 측정됩니다.

3.3 인쇄 사양

유색의 인쇄된 끝 부분이(→ "그림 4-1") 있는 표준 표본 슬라이드만 Leica IP S (→ "그림 4")에서 인쇄할 수 있습니다.

유리 위에 직접 인쇄하는 것은 불가능합니다.

다음과 같은 크기의 표준 슬라이드를 처리할 수 있습니다: 76 x 26 mm, 최대 1.2 mm 두께.

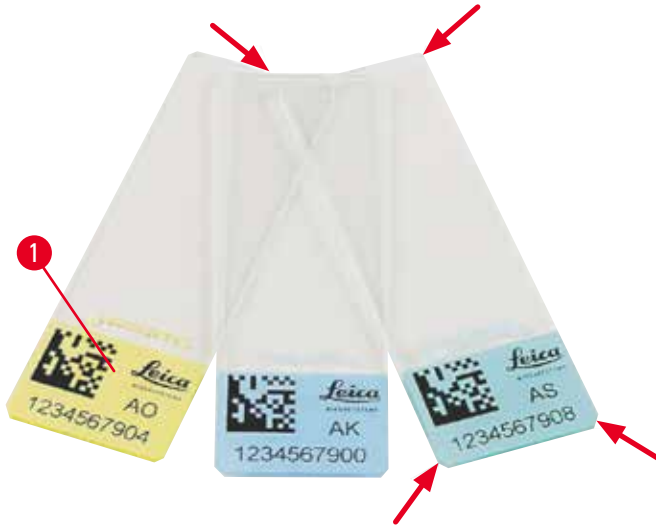


그림 4

슬라이드 인쇄 표면의 질감이 최적의 인쇄물 품질과 지속성을 위해 매우 중요합니다. 인쇄 표면은 제조사, 색상 선택, 코팅된 표면(양전하) 대비 코팅되지 않은 표면 간에 사이에 상당한 차이가 있습니다. 동일한 로트의 슬라이드 간에도 크게 차이가 날 수 있습니다. 순수 흰색을 제외한 컬러 인쇄 표면은 잉크를 고르게 퍼서 강한 접착력을 부여하는 색소를 포함하고 있습니다.

흰색으로 인쇄된 표면의 표본 슬라이드를 구매하기에 앞서 인쇄 품질과 잉크 저항력을 확인해야 합니다. 일부 슬라이드는 인쇄 표면 및 유리 위에 코팅되어 있어, 잉크의 접착에 문제가 생길 소지가 있습니다. 또한 이러한 슬라이드는 구매 전 인쇄 품질과 잉크 접착력에 대한 시험을 해야 합니다.

3.3.1 표본 슬라이드 요건

- 유리 먼지의 양과 기계 고장의 위험을 줄이기 위해서는 귀퉁이를 깎은 슬라이드만 사용하십시오 (각 귀퉁이에 45° 각도, (→ "그림 4")).
- 프린터에 사용할 슬라이드는 밀폐된 용기에 적절히 보관해야 하며 먼지와 습기로부터 보호되어야 합니다.
- 양전하 슬라이드는 서로 달라붙기 때문에 기기의 안정적인 기계적 취급을 보장하기 위해 특별한 취급이 필요합니다.
- 인쇄 작업이 완료되면 슬라이드의 인쇄된 표면을 즉시 처리할 수 있습니다. 그러나 특수 잉크는 알코올 기반이며, 물리적 접촉(문지르기)과 함께 알코올에 노출되면 인쇄 품질이 상당히 떨어질 수 있다는 점에 유의하십시오.

Leica IP S 잉크 젯 프린터용 테스트 및 추천 인쇄 매체



참고사항

다른 인쇄 매체를 사용하면 불만족스러운 인쇄 품질 및/또는 인쇄 프로세스 중 슬라이드/카세트 걸림을 야기할 수 있습니다.

현재 사용하고 있는 슬라이드/카세트가 아래 나열되어 있지 않은 경우, 현지 라이카 담당자에게 문의하십시오.

3 기기 구성품 및 규격

Leica에서 권장하는 표본 슬라이드는 다음과 같습니다.

- Leica Snowcoat® 귀통이를 깎은 슬라이드
- Leica 귀통이를 깎은 X-tra® 접착 슬라이드
- Apex 귀통이를 깎은 슬라이드



경고

다른 제조업체의 슬라이드는 사용 전 반드시 시험해야 합니다.

검사에는 반드시 다음 단계가 포함되어야 합니다.

- 기기와의 기계적 호환.
- 인쇄 품질.
- 후속 처리 단계에서 슬라이드가 노출되는 시약에 대한 인쇄물의 화학적 및 기계적 저항
(→ p. 23 – 시약에 대한 저항력).

중요 사항! Leica Biosystems는 낮은 품질의 인쇄물 또는 시약에 저항력이 없는 잉크를 사용한 인쇄물로 인해 발생하는 일체의 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

3.3.2 인쇄 사양

인쇄 영역

아래 표에 나열된 인쇄 영역 () 파라미터가 프린터 드라이버에 명시되어 있습니다.

형식	폭		높이	
	점 개수	mm	점 개수	mm
슬라이드	360	25.4	256	18.0

인쇄 해상도

기기의 인쇄 헤드는 양 방향(수직 및 수평)에서 360 dpi의 해상도가 사전 설정되어 있습니다. 인쇄된 각 행의 최대 높이는 128개 점입니다. 이는 9.03 mm의 값에 해당합니다. 따라서 슬라이드에 최대 2개의 열이 인쇄될 수 있습니다. 수평 방향에서, 인쇄가 가능한 표면적은 인쇄할 물체의 크기에 의해서만 한정됩니다(→ "그림 5"). 인쇄 작업을 할 애플리케이션에서 인쇄 영역("용지 크기")을 정의할 때 반드시 위의 값을 고려해야 합니다.

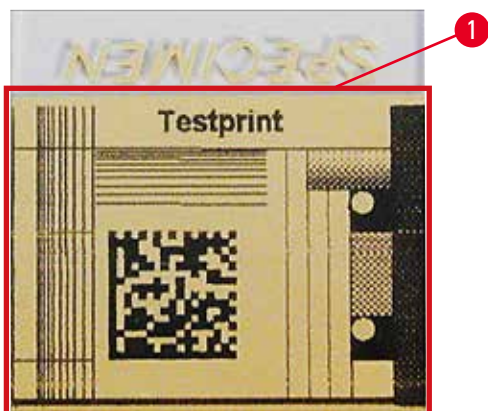


그림 5

인쇄 품질

인쇄물의 품질 및 해상도는 다음에 의해 결정됩니다.

- 인쇄 가능한 표면의 소재/인쇄 가능한 표면에 색을 입히는데 사용되는 염료,
- 인쇄 가능한 표면의 구조(→ "그림 5-1").

인쇄물의 최종 해상도는 인쇄 헤드의 해상도에 의해서만 결정되는 것은 아닙니다.

슬라이드 표면에 360 dpi 해상도가 적용될 수 없는 경우, "빈진" 잉크가 낮은 품질의 인쇄 결과를 초래할 것입니다. 그러한 경우 더 낮은 해상도로 작업하는 것이 낫습니다.

프린터 드라이버를 사용하여 해상도를 360dpi에서 180dpi로 변경할 수 있습니다(→ p. 53 – 5.4 프린터 드라이버 설정).

3.3.3 인쇄 바코드

판독이 가능한 바코드의 인쇄는 안정적인 지속적인 보관에 적합한 결과물을 달성하기 위해 고려해야 할 다양한 요소들에 따라 결정됩니다. 바코드 결과물에 영향을 미치는 주된 요인은 다음과 같습니다.

- 프린터 기술
- 바코드 생성 방식
- 인쇄되는 물체의 종류
- 바코드를 판독하는데 사용되는 스캐너 유형

프린터 기술

- 이 장치는 도트 매트릭스 프린터로, 인쇄된 점 또는 인쇄되지 않은 점의 형태로만 정보를 처리할 수 있습니다. 바코드 데이터를 전송하거나, 특정 바코드 유형을 선택하거나, 프린터를 사용하여 필요한 바코드를 생성하고 인쇄하는 것은 불가능합니다.

바코드 생성

- 슬라이드의 인쇄 공간은 제한되어 있으므로, 바코드는 필요한 것보다 더 많은 정보를 포함해서는 안 됩니다.
- 바코드 스캐너에서 오류 가능성을 보다 쉽게 파악할 수 있게 해주는 오류 확인 코드를 사용해야 합니다. 일부 코드에서는 오류 경정을 지원하기도 합니다.
- 바코드의 계산 및 생성 시, 항상 프린터 해상도를 고려하십시오.
모듈 크기는 바코드의 가장 작은 요소의 폭입니다. 모듈 크기의 배수로 더 넓은 바와 스페이스를 계산합니다. 모듈 크기는 항상 프린터 해상도의 전체 나눗수여야 하며, 적용되는 기술로 인해 전체 점만 인쇄할 수 있습니다. 모듈 폭과 해상도가 변환 후 더 이상 일치하지 않는 경우, 판독 오류가 발생할 수 있습니다 (인쇄가 명확하고 정확한 것처럼 보이는 경우에도 해당).



경고

위의 이유로 인해 어떠한 정보도 손실되지 않도록 데이터는 바코드 형식으로만 인쇄되어서는 안되며, 텍스트(바코드 위 또는 아래 광학식 문자열)도 포함해야 합니다.

바코드 인쇄 요건

인쇄된 바코드의 품질과 판독성은 다음과 같은 여러 요인에 의해 결정됩니다.

- 슬라이드의 선택된 면에 인쇄된 표면의 질감 및 품질.
- 제목 블록의 색상.
- 바코드 스타일 (1D 또는 2D).
- 바코드에 필요한 문자 수와 유형.
- 바코드 판독기의 품질 및 해상도.

항상 그렇듯이, Leica 권장 인쇄 매체를 사용하면 최고 품질의 인쇄물을 생산할 수 있습니다. 그러나, 모든 바코드 용액은 넣기 전에 시험할 것을 적극 권장합니다. 2D 바코드로 최대 문자 수를 달성하는 방법에 대한 자세한 내용은 현지 담당자에게 문의하십시오.

바코드 스캐너

스캔 결과는 올바른 바코드 생성과 표본 슬라이드 품질 뿐만 아니라 사용되는 바코드 스캐너 특성에 따라 서로 달라집니다.

기억해야 할 특징은 다음과 같습니다.

- 판독 허용 오차:
실제 바 폭과 명목 모듈 크기 간의 차이.
- 밝은 색상:
고대비를 얻기 위해 바코드 스캐너의 밝은 색상은 사용되는 표본 슬라이드의 색상에 상호보완적인 것이어야 합니다.
- 광학 해상도:
모듈 크기보다 더 나은 것이어야 합니다.

애플리케이션에 따라 다음 특징도 고려해야 합니다.

- 최대 판독 거리
- 최대 경사 각도

Leica에서는 ZEBRA DS6707 및 DS 8108 바 코드 스캐너에 대해 성공적인 테스트를 수행하였습니다.

시약에 대한 저항력



경고

각 실험실은 슬라이드를 다양한 시약으로 여러 차례 처리했음에도 잉크에 아무런 문제가 없음을 확인하기 위한 자체 시험을 실시해야 한다는 점에 유의하십시오.

Leica의 통제를 벗어나는 다양한 요인들이 결과물에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 아래 명시된 시험 조건은 개별 실험실 시험 기준에 대한 개요로만 사용될 수 있습니다.

시약 처리 후 인쇄물의 판독성에 대한 책임은 모두 기기를 조작하는 실험실에 있습니다.

시험 조건

조직 처리 시 존재하는 조건을 시뮬레이션하는 환경에서 다양한 시약으로 인쇄된 슬라이드를 시험하였습니다.

다음 슬라이드 유형을 시험하였습니다.

Apex	귀통이를 깎은 슬라이드
Knittel GmbH	프린터 슬라이드, 접착 슬라이드
Leica	귀통이를 깎은 X-tra® 접착 슬라이드
Leica	Snowcoat® 귀통이를 깎은 슬라이드

상기 명시된 슬라이드 유형 별 다양한 색상들을(각 슬라이드 유형 별 이용 가능한 모든 색상을 모두 시험한 것은 아님) 시험했습니다.

슬라이드 색상이 인쇄물의 저항력에 미치는 영향은 검증할 수 없었습니다.



경고

잉크가 지워지는 것으로부터의 안정성은 인쇄 작업이 이루어지는 슬라이드 인쇄 영역의 표면 구조에 크게 의존하므로, 예측 가능한 모든 실험실 조건에서 잉크가 절대적으로 번지지 않을 것임을 보장할 수는 없습니다.

중요 사항!

인쇄된 슬라이드의 인쇄 영역을 마르지 않은 상태에서 만지거나 닦아서는 안 됩니다.

4 기기 설치

4. 기기 설치

4.1 현장 요건



경고

이 기기를 폭발 위험이 있는 구역에서 작동해서는 안 됩니다.
기기가 올바르게 작동하도록 보장하려면 모든 벽과 가구로부터 최소 거리 10 cm를 유지하여 설치해야 합니다.

- 기기에는 약 650 x 550 mm의 설치 공간이 필요합니다.
- 상대습도 최대 20 - 85 %, 비응축
- 실온 +15 °C - +30 °C 유지
- 고도: 최대 2000 m NN까지
- 본 제품은 실내에서만 사용해야 합니다.
- 전원 플러그와 회로 차단기에 손쉬운 접근이 가능해야 합니다.
- 전원 장치가 전원 코드 길이보다 먼 거리에 있어서는 안 됩니다. 연장 코드를 연결하면 안 됩니다.
- 작업대는 기기 무게를 견고하게 받칠 수 있을 만큼 하중 용량이 충분하고 견고해야 합니다.
- 진동, 직사광선, 큰 온도 변동을 피하십시오. 기기 설치 위치는 통풍이 잘 되고 어떠한 점화원도 없어야 합니다.
- 기기는 접지 소켓에만 연결해야 합니다.
- 기기와 함께 제공된 해당 지역 전력 공급에 사용하도록 설계된 전원 코드만 사용할 수 있습니다.
- 설치 현장은 정전하로부터 보호되어야 합니다.

4.2 기기 포장 제거



경고

기기가 도착했을 시, 패키지에(→ "그림 7-1") 부착된 기울기 표시기를(→ "그림 6") 확인하십시오.
화살표 끝부분이 파란색일 경우, 설명된 대로 배송물의 취급이 이루어지지 않은 것입니다.
이러한 경우, 적절하게 배송 문서에 표시하고 손상 여부를 확인하십시오!



그림 6

1. 나무 상자의 옆면에 있는 8개의 나사를(→ "그림 7-2") 풀어 덮개를 느슨하게 하십시오.
2. 뚜껑 바로 아래 있는 액세서리 상자(액세서리 및 포장재 포함)를(→ "그림 8-1") 꺼냅니다.
3. 외부의 나무 상자의 바닥에 있는 8개의 나사를(→ "그림 7-3") 풀어 덮개를 느슨하게 하십시오.

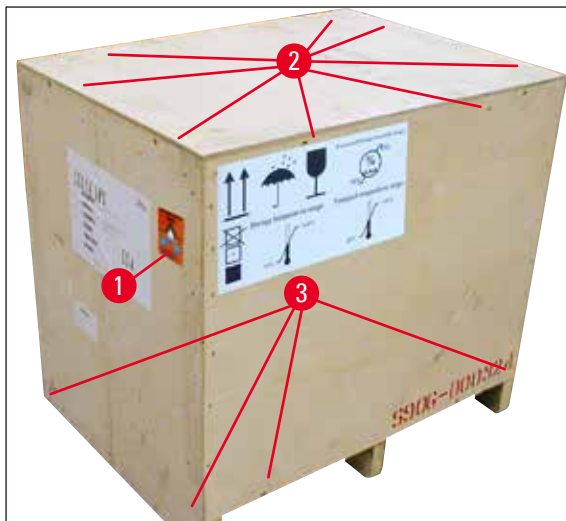


그림 7



그림 8

4. 기기 주변의 판지를 제거합니다.
5. 받침대 판에서 나무 상자를 조심스럽게 꺼냅니다.
6. 프린터는 상자의 나무 바닥에 4개의 판으로 고정되어 있습니다(→ "그림 9-2"). 기기 받침대에서 두 개의 나사를(→ "그림 9-1") 푸십시오. 바닥에서 받침대를 제거하십시오.

4 기기 설치

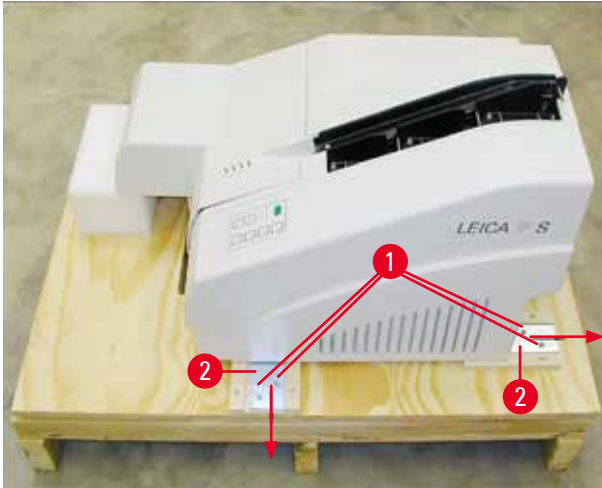


그림 9

7. 프린터를 받침대 판에서 안정적인 실험실 작업대나 자동 언로드 스테이션(있는 경우)으로 옮기십시오. 스테이지가 평평한지 확인하십시오!



경고

프린터 포장 제거 시, 최소 두 사람(프린터 각 옆면에 한 사람 씩)이 상자에서 프린터를 들어올려 실험실 작업대에 올려 놓아야 합니다.

8. 기기를 최종 사용 위치에 설치했다면 운송용 스티로폼 앵커를 제거하십시오(→ "그림 10-1") (위로 당기십시오).
9. 접착 테이프 잔여물을 조심스럽게 제거합니다.



그림 10

4.2.1 프린터 설치

- 기기에 운송으로 인한 손상이 있는지 확인하십시오(손상이 있을 경우 전원을 켜지 마십시오!).
- 배달된 모든 액세서리를 확인하여 주문과 불일치하는 사항이 없는지 확인하십시오.

• 다음의 설치 단계를 수행하십시오.

1. 액세서리를 설치합니다.
2. 차폐 유리를 삽입합니다.
3. 섬광 전구를 삽입합니다.
4. 전원 장치에 연결합니다.
5. 카트리지를 교체합니다.
6. PC에 대한 데이터 연결을 확인합니다.
7. 프린터 드라이버를 설치합니다.
8. 표본 슬라이드를 매거진에 투입합니다.
9. 테스트 인쇄를 실행합니다.

4.3 기본 배송

Leica IP S 기본 장비는 다음 항목으로 구성됩니다.

1	Leica IP S, 언로드 스테이션 미장착 기본 기기	14 0601 33201
1	운송용 카트리지 (기기 안에 장착되어 있음)	14 0601 42865
1	언로드 스테이션 S (수동), 세트	14 0602 35990
1	액세서리 키트 구성품:	14 0602 38350
1	섬광 전구	14 0601 37152
3	슬라이드용 매거진, (3개들이 1팩)	14 0601 36689
1	프린터 케이블, 직렬	14 0601 37044
1	도구 세트 구성품:	14 0601 37000
1	일자형 드라이버 4 x 100	14 0170 38504
1	앨런 키 크기 2.5	14 0222 04137
1	"Leica" 브러시	14 0183 30751
1	교체용 퓨즈 세트 구성품:	
2	퓨즈 3.15 A T (5 x 20 mm)	14 6943 03150
2	차폐 유리	14 0601 42533
2	운송용 판	14 0601 40196
1	국제판 번들 사용 설명서 (영어 인쇄본, 데이터 저장 장치 14 0601 80200의 추가 언어본 및 영어 설치설명서 인쇄본 14 0602 82101 포함)	14 0601 80001



참고사항

Leica UV 잉크 카트리지(주문 번호 14 0601 42350)는 별도로 주문해야 하고, 별도의 패키지로 배송됩니다.

포함된 지역 전원 코드에 결함이 있거나 분실했을 경우 Leica 지사에 연락하십시오.

4 기기 설치

옵션 액세서리

1	Leica IP S용 자동 멀티 레벨 슬라이드 언로드 스테이션	14 0601 33225
1	언로드 스테이션 S 전용 슬라이드 트레이 세트(10개 들이 팩)	14 0601 33252
1	6개 매거진에 대한 매거진 홀더	14 0601 36940
1	매거진 로드 보조	14 0601 35979
1	카트리지 키트, 280 ml	14 0601 43506
1	잉크 카트리지	14 0601 52658
1	청소용 면봉, 팩	14 0601 39637
1	교체용 플레이트	14 0601 40162
1	터치 PC 15.6"	14 6000 05740
1	터치 PC용 Ergotron 스탠드	14 0605 46856
1	2D 바코드 스캐너 및 스탠드	14 0605 57409

4.4 수동 언로드 스테이션 설치

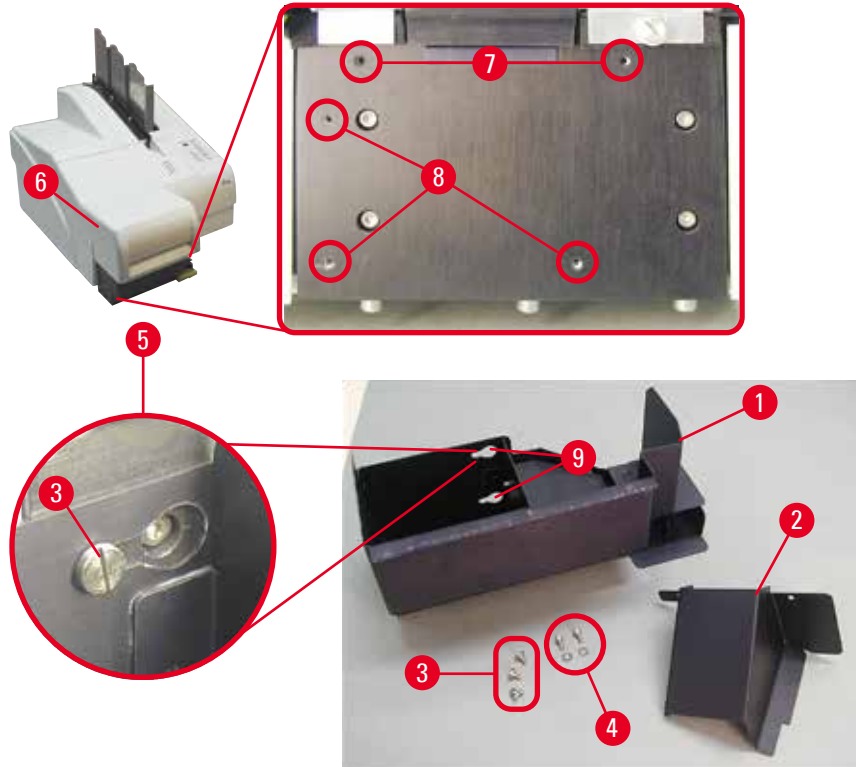


그림 11

언로드 스테이션 구성품:

- 언로드 스테이션 (→ "그림 11-1")
- 스크리닝 플레이트 (→ "그림 11-2")
- 칼라 나사(3개) (→ "그림 11-3")
- 일자형 나사와 와셔 (2개) (→ "그림 11-4")

다음과 같이 설치하십시오(→ "그림 11").

1. 뚜껑을 여십시오(→ "그림 11-6").
2. 리플렉터 아래에 있는 설치물 표면에 5개의 나사형 구멍이(2개(→ "그림 11-7") 및 3개(→ "그림 11-8")) 있습니다.
3. 드라이버로 3개의 칼라 나사를(→ "그림 11-3") 나사 구멍에(→ "그림 11-8") 넣고 최대한 끝까지 삽입합니다.
4. 그런 다음, 2개의 일자형 나사와 와셔를(→ "그림 11-4") 사용하여 덮개를(→ "그림 11-2") 나사 구멍에(→ "그림 11-7") 넣고 고정하십시오.
5. 기기에 언로드 스테이션을 고정시키기 위해 3개의 길쭉한 구멍의 넓은 끝 부분을(→ "그림 11-9") 3개의 칼라 나사 헤드에(→ "그림 11-3") 끼우십시오.



참고사항

확대된 사진에서는(→ "그림 11-5") 언로드 스테이션이 올바르게 고정되었을 때의 칼라 나사의 위치를 보여줍니다.

6. 언로드 스테이션을 설치물 표면에 대고 누르면서 동시에 제자리에 고정될 때까지 오른쪽으로 밀어넣습니다(확대 사진 (→ "그림 11-5") 참조). 언로드 스테이션이 차폐 덮개를 쉽게 넘어가지 못하는 경우, 기기의 앞쪽 끝 부분을 살짝 들어 올립니다.
7. 뚜껑을 닫고(→ "그림 11-6"), 언로드 스테이션이 뚜껑을 막지 않도록 하십시오.



경고

수동 언로드 스테이션으로 작업할 시, 정기적으로 인쇄된 슬라이드를 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 언로드 스테이션에 슬라이드가 쌓이기 시작하며, 인쇄 작업이 중단되고 오류 코드 44가 표시됩니다.

4.5 자동 언로드 스테이션 (선택 사항)

선택 사항으로 프린터에 사용할 수 있는 자동 멀티레벨 슬라이드 언로드 스테이션으로, 개별 탈착식 스택형 트레이에(→ "그림 12-6") 인쇄 처리된 슬라이드를 인쇄된 순서대로 모으는 역할을 합니다.

멀티슬라이드 언로드 스테이션은 10개의 트레이로 구성되어 있으며, 모두 동시에 삽입이 가능합니다. 각 트레이는 최대 11개의 슬라이드를 수용할 수 있습니다.

멀티슬라이드 언로드 스테이션 설치:

1. 자동 언로드 스테이션의 포장을 제거하여 지정된 위치에 설치합니다.



경고

중요 사항! 설치 전 반드시 프린터를 끄고 전원에서 플러그를 뽑아야 합니다. (→ p. 28 – 4.4 수동 언로드 스테이션 설치)에서 설명하는 수동 제거 시스템은 설치 전에 고정시켜서는 안 됩니다. 칼라 나사도(→ "그림 11-3") 제거해야 합니다.

4 기기 설치

- 유리 디플렉터(→ "그림 12-7")를 포장에서 꺼낸 다음 시프터 장치(→ "그림 12-8")에 조심스럽게 넣으십시오.
- 기기를 언로드 스테이션 위에 올려놓습니다.



경고

이 작업에는 2명이 필요합니다!

- 프린터 양쪽을(오른쪽과 왼쪽) 잡고 뒷 부분에 있는 두 개의 볼트가(→ "그림 12-1") (→ "그림 12")와 같이 먼저 받침대 판에 맞춰지도록 올려 놓습니다.
- 그런 다음 프린터 앞부분을 세 번째 볼트(→ "그림 12-2") 쪽으로 조심스럽게 낮추어, 플러그 연결이(→ "그림 12-3") 프린터 받침대 판에 고정되고 프린터는 언로드 스테이션에 단단히 고정되도록 하십시오.
- 트레이 스택을(→ "그림 12-5") 자동 언로드 스테이션의 리프팅 테이블에(→ "그림 12-4") 올려 놓습니다. 리프팅 테이블 제어에 대한 자세한 내용은 (→ p. 50 - 5.2 디스플레이 표시) 참조.

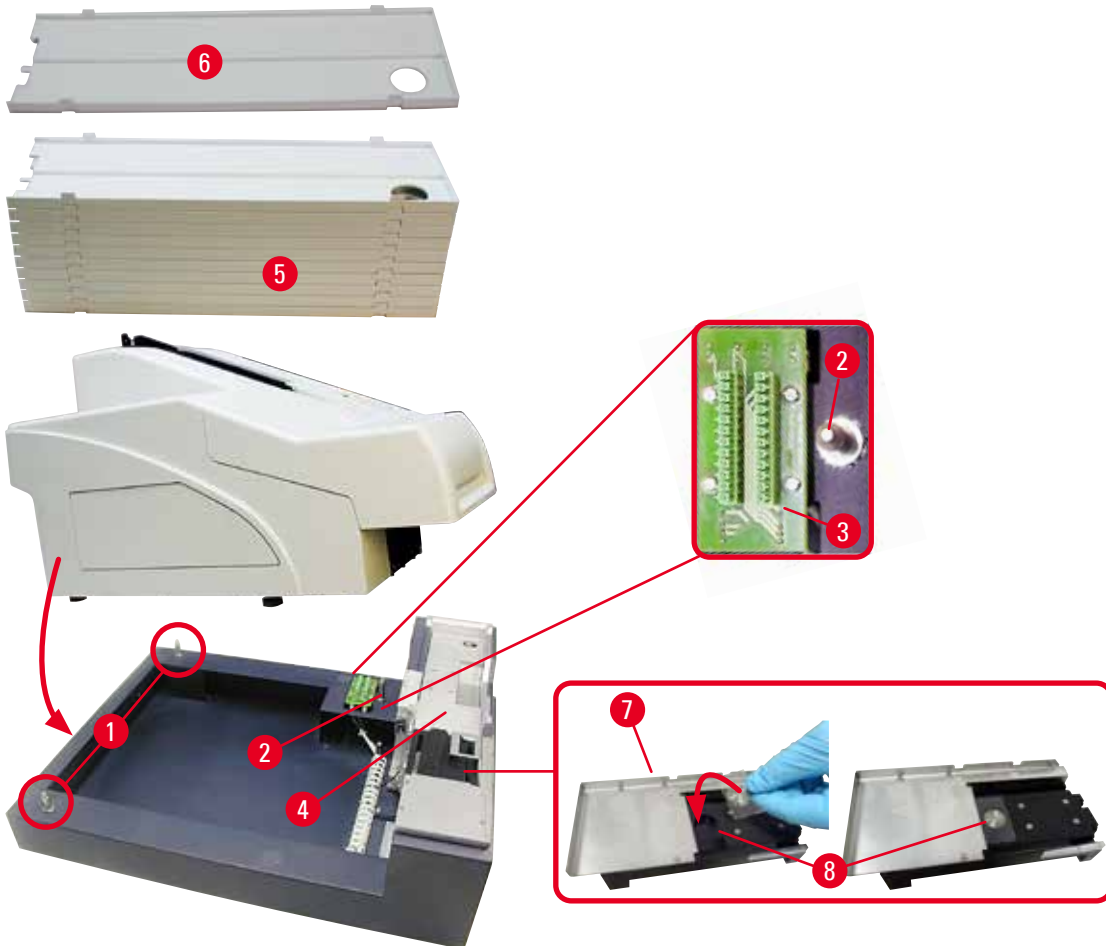


그림 12

4.6 섬광 전구의 설치/교체

기존 섬광 전구 제거하기



경고

기기를 끄고 전원에서 플러그를 뽑습니다. 섬광 전구가 식을 때까지 기다린 후 제거하십시오. 맨 손으로 섬광 전구를 취급하지 마십시오. 장갑 또는 휴지를 사용하십시오.

1. 리플렉터에 접근하기 위해(→ "그림 13-1") 뚜껑을 여십시오(→ "그림 11-6").
2. 나사를 제거하십시오(→ "그림 13-3")(도구 세트에 포함된 드라이버 사용). 와셔에 주의하십시오(→ "그림 13-2").
3. 리플렉터를(→ "그림 13-1") 위로 들어올립니다.

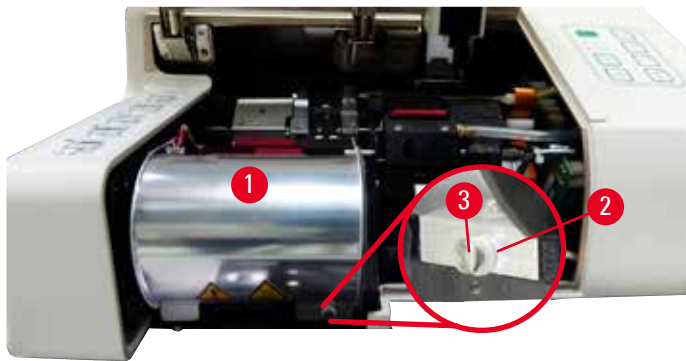


그림 13



경고

삽입/제거하려면(→ "그림 14")(왼쪽)과 같이 섬광 전구를 잡으십시오. (→ "그림 15")과 같이 만지지 마십시오.

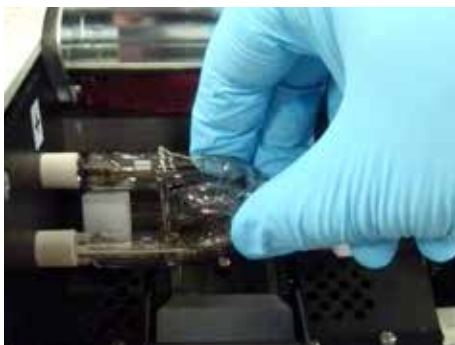


그림 14



그림 15

4. 기존 섬광 전구를 조심스럽게 오른쪽으로 당겨서 빼내고(→ "그림 16-1") 전구를 비틀지 마십시오. 섬광 전구를 쉽게 빼낼 수 없는 경우, 앞뒤로 가볍게 흔들어 소켓에서 분리되도록 하십시오.
5. 접촉 스프링(→ "그림 16-2")/(→ "그림 17-4")을 전구의 점화 와이어(→ "그림 18-1")에서 제거하십시오(→ "그림 17").

4 기기 설치

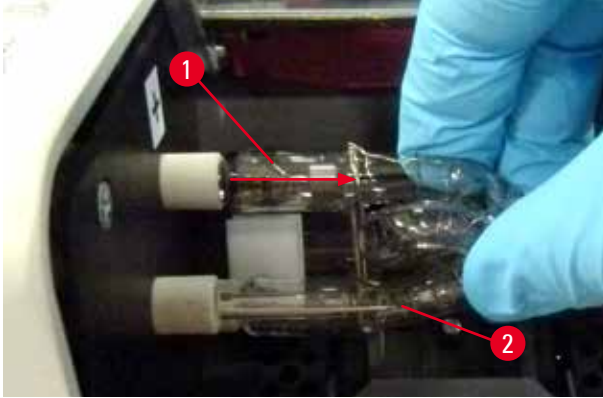


그림 16

새 섬광 전구 삽입하기

1. 먼저 차폐 유리를(→ "그림 17-1") 양쪽 홀더에(→ "그림 17-2") 삽입하십시오.

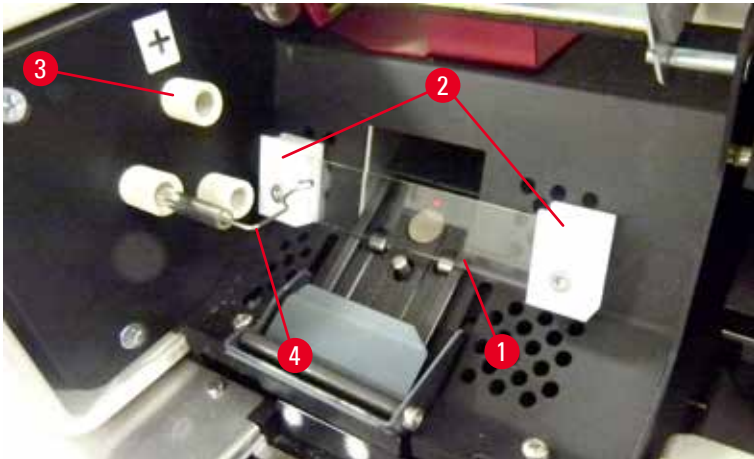


그림 17

2. 새 섬광 전구를(→ "그림 18") 소켓에(→ "그림 17-3") 삽입한 후, 조심스럽게 최대한 안쪽으로 미십시오(→ "그림 20")((+)극성 표시가 더 이상 보이지 않아야 합니다). 필요한 경우, 섬광 전구를 위 아래로 가볍게 움직입니다.

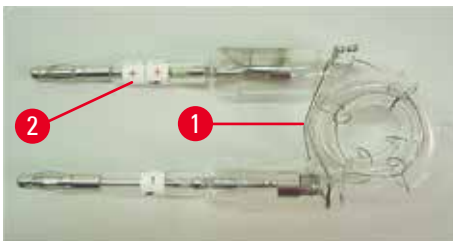


그림 18

3. 전구를 올바르게 삽입했는지 확인하십시오. + 로 표시된 전극은(→ "그림 19-1") 같은 표시가 있는(→ "그림 19-2") 소켓에(→ "그림 17-3") 넣어야 합니다.



주의

전구 전극이 잘못된 방식으로 삽입되는 경우, 섬광 전구는 여전히 기능할 것이나, 전구 수명이 상당히 감소하게 됩니다.

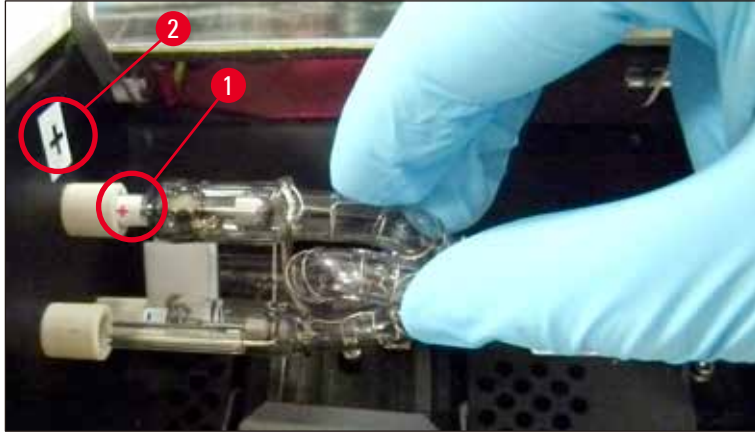


그림 19

4. 접촉 스프링은(→ "그림 20-1") 삽입된 후 전구의 점화 와이어에(→ "그림 20-2") 닿아야 합니다.

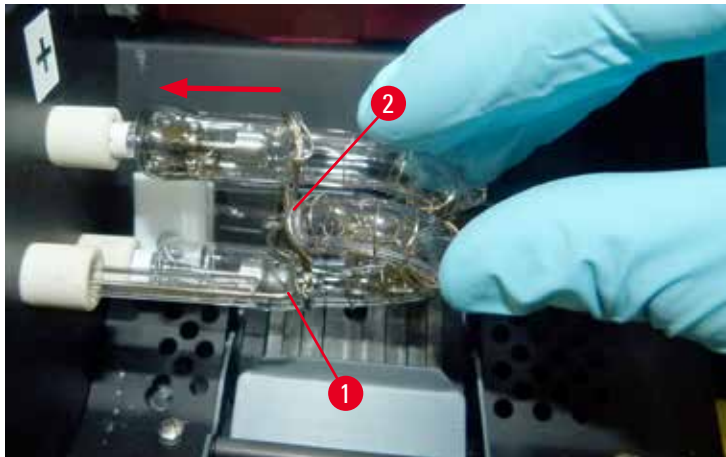


그림 20

5. 리플렉터를 안쪽 아래로 움직입니다. 나사를 재삽입 후 다시 조입니다(→ "그림 13-3").
6. 기기의 뚜껑을(→ "그림 11-6") 다시 닫으십시오.

4 기기 설치

4.7 매거진 투입 및 삽입

1. 매거진(→ "그림 21-1") 중의 한 개를 슬라이드로(→ "그림 21-2") 채우십시오. 슬라이드를 채우면서 인쇄될 표면이(→ "그림 21-3") 왼쪽에 위치하고 위쪽을 향하도록 하십시오.
2. 표본 슬라이드가 정확하게 방출되기 위해 표본 슬라이드가 위에서 서로 정확하게 정렬된 상태로(→ "그림 24") 그리고 개구에서 90도로 매거진으로 삽입되도록 하십시오(→ "그림 25").
3. 표본 슬라이드가 매거진에서 떨어지는 것을 방지하기 위해 매거진을(→ "그림 21-1") 약간 비스듬한 각도로(→ "그림 22") 잡으십시오. 그림에 명시된 대로 해당 리셉터클에 삽입합니다. 매거진의 핀 두 개 모두가(→ "그림 22-2") 슬롯에(→ "그림 22-1") 고정되어야 합니다.

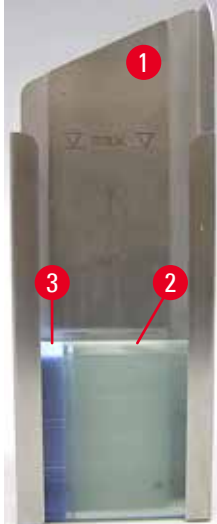


그림 21

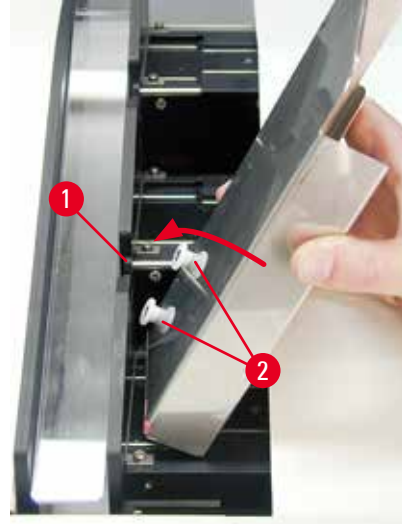


그림 22



그림 23

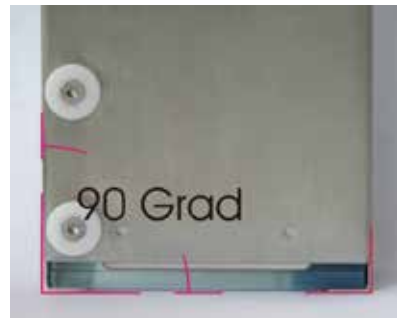


그림 24

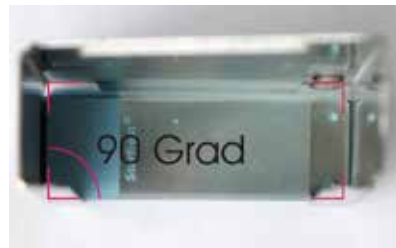


그림 25



그림 26

투입 용량:

각 매거진은(→ "그림 26-1") 최대 150개의 슬라이드를 담을 수 있습니다 (개별 슬라이드의 두께에 따라 다름).

매거진 최대 투입 높이는 "max(최대)" 표시(→ "그림 26-2")로 표시되며 이를 초과할 수 없습니다.

양전하 슬라이드는 서로 잘 달라붙으므로 프린터를 통한 이러한 유형의 표본 슬라이드의 안정적인 기계적 취급을 보장하기 위해 특별한 주의 및 취급이 필요합니다.

양전하 슬라이드를 사용하는 경우, 아래 권장사항을 따르십시오.

- 양전하 표본 슬라이드는 매거진에 투입되기 전에 서로 분리되어야 합니다.
- 방출 시 문제를 방지하기 위해 매거진에 72개 이하의 표본 슬라이드를 투입할 수 있습니다. 이는 가장 낮은 표시에(→ "그림 26-3") 해당합니다.
- 더 적은 수의 투입이라도 기기가 매거진에서 양전하 슬라이드를 방출하는 능력을 크게 개선합니다.

4.8 전기 연결



경고

기기는 접지된 전원 소켓에 연결해야 합니다.
국소적인 전력 공급에 적합한 코드만 사용하십시오(플러그가 설치 장소 벽 콘센트에 잘 맞아야 합니다).

전원 연결

① 전기 연결 부분은 기기의 뒷면에 위치합니다(→ "그림 27").

1. 프린터가 **OFF**(꺼짐) 상태이며, 전원 스위치가(→ "그림 27-3") "**0**" = **OFF**에 위치하는지 확인하십시오.
2. 전원 소켓에(→ "그림 27-4") 올바른 전원 코드를 끼우십시오.
3. 전원 스위치를 켜십시오("**I**" = **ON** 위치로 변경하십시오).

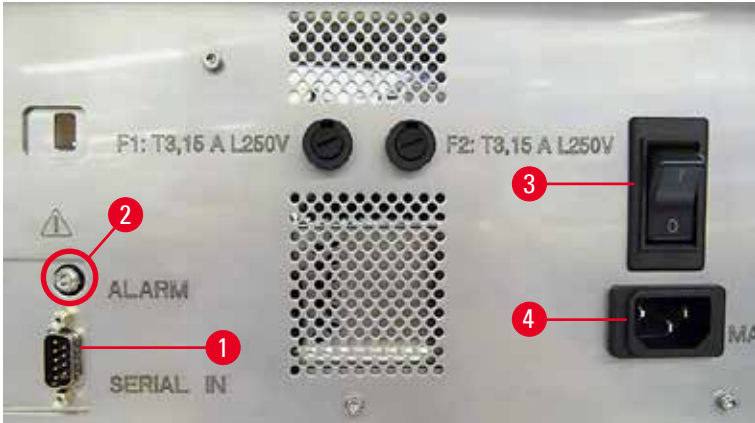


그림 27



참고사항

기기가 처음 켜지고 나면, 전원 스위치가(→ "그림 27-3") 계속해서 "I" = **ON** 위치에 있어야 합니다.

데이터 연결 설정

① 프린터를 사용하려면 직렬 데이터 케이블이(→ "그림 28") 필요합니다(→ p. 27 - 4.3 기본 배송).

1. 프린터 포트에(→ "그림 27-1") 케이블을 연결합니다.
2. 케이블을 제어 소프트웨어가 설치된 컴퓨터의 직렬 포트(**COM 1, COM 2**) 중 하나에 연결합니다.



그림 28

원격 알람 장치 연결

① 필요한 경우, 외부 알람 시스템(선택 사항)을 잭에(→ "그림 28-2") 연결합니다.

1. 원격 알람 장치는 지름 3.5 mm의 잭 커넥터를 통해 프린터에 연결됩니다.
2. 원격 알람에 대한 자세한 내용은 (→ p. 52 - 5.3 알람 기능) 참조.



경고

기기 인터페이스에 하나라도 연결된 모든 기기는 SELV 회로에 대한 요건을 반드시 충족해야 합니다.

4.9 운송용 카트리지를 잉크 카트리지로 교체하기

초기 상태에서 프린터는 운송용 카트리지가(→ "그림 29-3") 삽입되어 있는 상태로 제공됩니다. 프린트하려면, 운송용 카트리지는 잉크 카트리지로 교체해야 합니다(→ p. 27 – 4.3 기본 배송). 이 작업을 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기의 왼쪽면에 위치한 덮개 플레이트를(→ "그림 29-2") 여십시오(왼쪽 상단 모서리를 눌러서).
2. 운송용 카트리지의(→ "그림 29-3") 빨강색 캡을(→ "그림 29-4") 한 번 돌려서 폰 다음, 뒷면의 전원 스위치를(→ "그림 27-3") 사용하여 프린터를 켜 후 초기화될 때까지 기다리십시오.

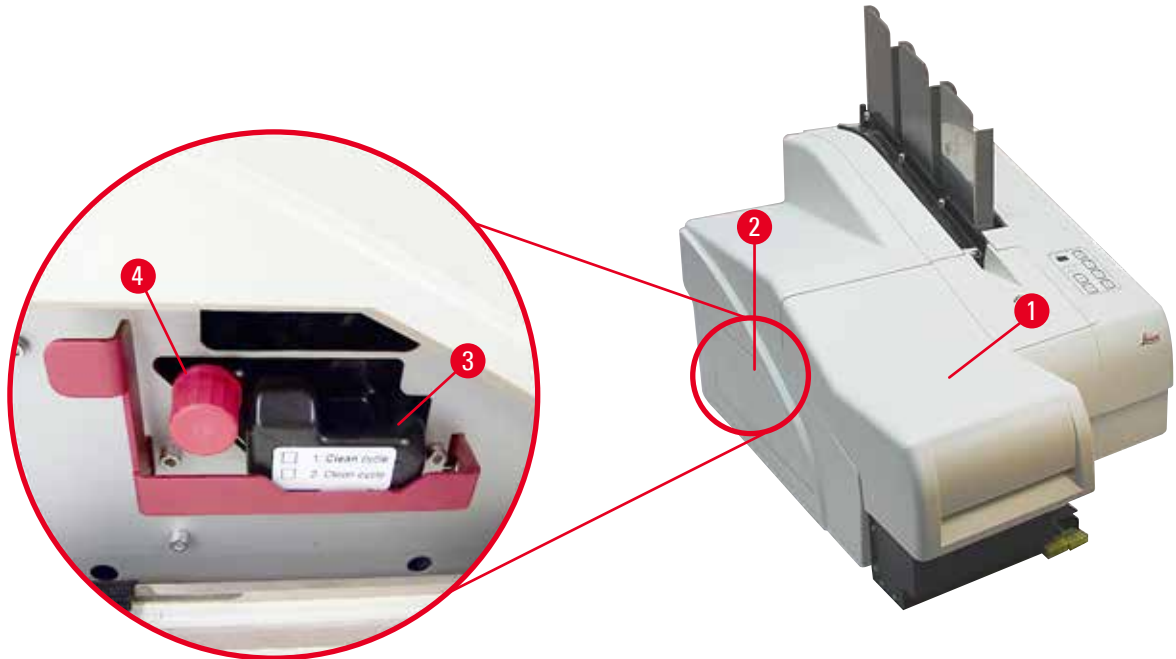


그림 29



3. 후드를(→ "그림 29-1") 열고, **CLEAN**(청소) 및 **LOADED**(로딩됨) 키 제어 패널을(→ "그림 33-1") 동시에 누르십시오.

4. 인쇄 헤드가(→ "그림 30-2") 실링 립에서(→ "그림 30") 약 1 cm 떨어진 위치까지 위로 움직입니다.
5. 레버를(→ "그림 30-1") 들어올린 후 검정색 운송용 판을(→ "그림 30-3") 제거하고 인쇄에 필요한 교체용 플레이트를(→ "그림 31-1") 삽입하십시오. 표시된 화살표(→ "그림 31-3")가 위를 향하고 인쇄 헤드 방향을 가리키는지 확인하십시오.

4 기기 설치



그림 30



경고

사용한 운송용 판은(→ "그림 31-2") 더 이상 인쇄 헤드를 완전히 밀봉하지 못하므로 다시 설치하지 마십시오.
인쇄 헤드의 손상을 방지하기 위해 인쇄 시 항상 빨강색 교체용 플레이트를(→ "그림 31-1") 사용하십시오.

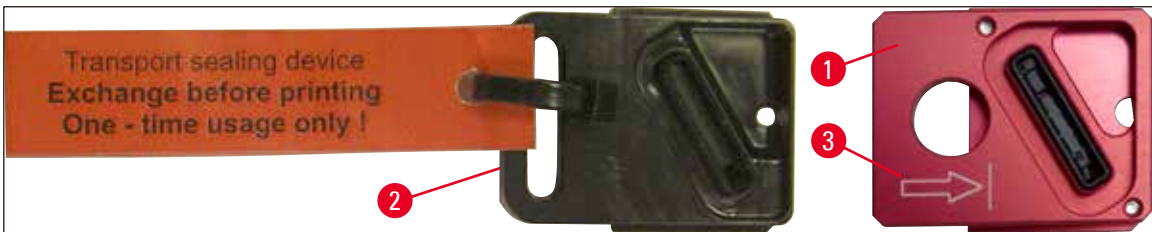


그림 31

6. 작은 레버를(→ "그림 32-1") 뒤쪽 아래로 밀어 원 위치에 놓습니다.

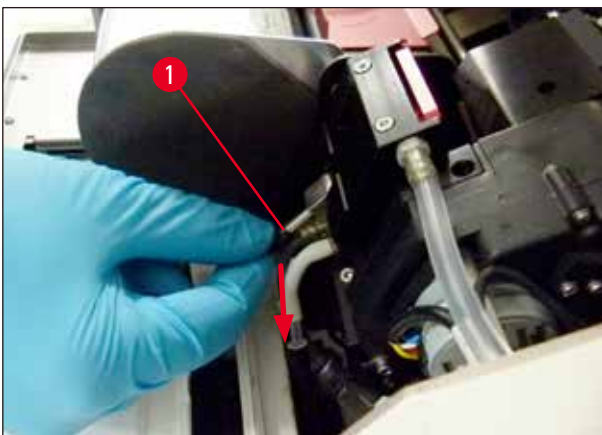


그림 32

7. 제어 패널의(→ "그림 33-1") 아무 키나 눌러 인쇄 헤드 위치를 다시 조정하고 프린터가 작동할 준비가 되도록 하십시오.



주의

키를 누르지 않으면, 건조되는 것을 막기 위해 인쇄 헤드가 열리고 나서 150초 후 자동으로 닫히게 됩니다. 음향 신호(5회의 삐 소리)가 120초가 지난 후 발생하며, 이후 마지막 30초를 카운트다운하는 화면이 표시됩니다(→ "그림 33-2").

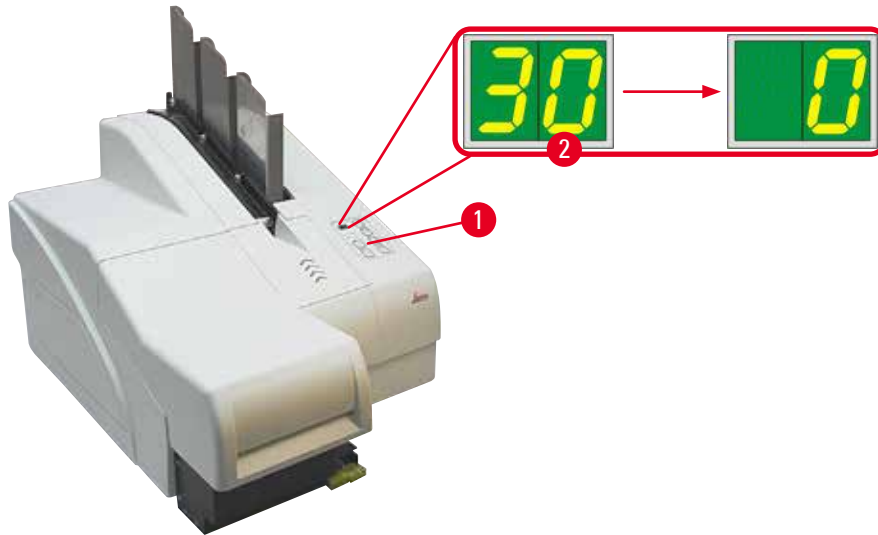



그림 33

8. 운송용 카트리지를 제거할 수 있도록 빨강색 고정 브래킷을(→ "그림 34-1") 아래로 누른 후 누른 상태를 유지하십시오.
9. **INK EMPTY**(잉크 비어 있음) 표시 LED에 불이 들어올 때까지(→ "그림 34-2") 운송용 카트리지를(→ "그림 34-4") 기기로부터 약 30 mm 바깥쪽으로 당기십시오.
10. 빨강색 캡을(→ "그림 34-3") 다시 조이고 카트리지를 완전히 빼내십시오(→ "그림 34-5").
11. 빨강색 고정 브래킷에서 손가락을 뗍니다.



그림 34

- ⓘ 카트리지를 슬롯의 센서가 활성화되면 모든 기능을 차단하여, 어떠한 공기도 잉크로 빨려 들어가지 않게 합니다.



12. **INK EMPTY**(잉크 비어 있음) 표시 **LED**의 불이 켜지고 켜진 상태가 유지됩니다.

- ✓ 제거한 운송용 카트리지를 밀봉된 용기에 보관하십시오. 카트리가 완전히 충전된 상태이며 인쇄 헤드를 닦는 데 두 번 더 사용할 수 있습니다. 사용 만료일은 빨강색 라벨에 명시되어 있습니다.

잉크 카트리지 삽입



참고사항

- 이 지침에서는 Leica IP S 프린터를 사용하여 잉크 카트리지를 삽입하는 방법에 대한 예시를 보여줍니다.
- 잉크 카트리지에 부착된 라벨에 명시된 정보를 따르십시오.



경고

잉크 카트리는 3.5개월이 지난 후 또는 60,000회 인쇄 후 교체해야 합니다. 이를 초과하여 사용하면 잉크 및 인쇄 품질이 저하됩니다. 잉크 카트리를 장기간 사용하는 것은 기기의 원래 용도에 부합하지 않습니다. 기기 손상 또는 샘플 손실은 Leica 보증 범위에 포함되지 않습니다. 잉크 카트리지 앞면의 흰색 표면에 잉크 카트리가 설치된 날짜를 기록하십시오.

1. 상자에서 새 잉크 카트리지를 꺼내 플라스틱 포장을 제거합니다.
2. 잉크 카트리지를 조심스럽게 2~3회 흔들어 줍니다.
3. 빨강색 고정 브라킷을(→ "그림 35-1") 앞으로 당기고 새 잉크 카트리지를 슬롯에 반쯤 삽입하십시오(→ "그림 35-2").
4. 빨강색 보호 캡을(→ "그림 35-3") 시계 반대 방향으로 한 번 돌려서 여십시오.



그림 35

- ✓ 그 다음, 잉크 카트리지를 슬롯에 완전히 삽입하십시오.



참고사항

카트리지가 쉘에 구멍을 내려면 약간의 힘을 가해야 합니다(→ "그림 36-1").



그림 36

빨강색 보호 캡 제거

1. 빨강색 보호 캡 나사를(→ "그림 35-3") 끝까지 푸십시오.
2. 정보 라벨을 제거하고 잉크 카트리지의 홈에 빨강색 보호 캡을 놓으십시오(→ "그림 37-1").
3. 완료 후, 빨강색 고정 브래킷이 올바른 위치에 있는지 확인하고(→ "그림 37-2") 프린터의 덮개 플레이트를(→ "그림 37-3") 닫으십시오.

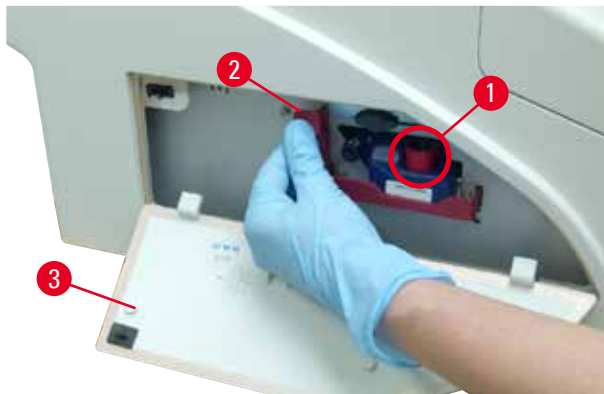



그림 37



경고

새 잉크 카트리지나 사용한 잉크 카트리지 가 기기에 장착되어 있는 경우 절대 **CLEAN**(청소) 버튼을 누르지 마십시오!
 매우 중요한 사항! 운반을 시작하기 전에는 잉크가 새는 것을 방지하기 위해 항상 캡을(→ "그림 35-3") 돌려 노즐에 고정해야 합니다.

4. 카트리지 슬롯의 센서는 새 카트리지의 존재를 인지합니다.
5. **INK EMPTY**(잉크 비어 있음) 표시 **LED**의 불이 꺼지고 **88**이 표시됩니다.



4 기기 설치

이 시점에서, 기기는 어떤 종류의 카트리지가 삽입되었는지 "알림"을 받아야 합니다.

다음과 같은 세 가지 옵션이 있습니다.

1. 새 잉크 카트리지:

» **LOADED**(로딩됨)를 누르면 프린터에서 잉크를 "full"로 설정합니다.



2. 사용한 잉크 카트리지:

» **ERROR**(오류)를 누르면 프린터는 이전에 중단한 작업으로부터 잉크 레벨 측정을 재개합니다.



3. 사용된 혹은 새로운 운송용 카트리지:



주의

잉크 카트리가 기기에 장착된 상태에서는 절대 **CLEAN**(청소) 버튼을 누르지 마십시오! 잉크 카트리의 전체 내용물이 프린터로 유출됩니다.

» **CLEAN**(청소) 키를 누르면 현재 잉크 레벨이 저장됩니다.



참고사항

운송용 카트리의 레벨은 모니터링되지 않습니다. 각 사용에 대해 카트리에 기록해야 합니다. 카트리는 두 번 사용할 수 있습니다. 운송용 카트리지를 삽입 시 주기 시간은 3.5분이며 따라서 잉크 카트리의 삽입 시간보다 훨씬 깁니다.

- 3개의 버튼 중 하나를 누르면, 잉크 교체 소프트웨어가 시작되고, 공기가 호스를 통해 배출되며, 시스템에는 액체가 재충진됩니다.
 - ✓ 절차가 완료되면 88 표시가 디스플레이에서 사라집니다.



시험 인쇄를 실시합니다.

- ① 시험 인쇄를 실행하여 인쇄 헤드가 올바르게 작동하는지 확인합니다.
- 1. 이 경우, 표본 슬라이드 중 일부를 매거진에 투입하고 해당 매거진을 매거진 위치 1에 삽입합니다.
- 2. **CLEAN**(청소) 버튼을 누르고 있다가 **00**이 화면에 표시되면 버튼에서 손을 떼십시오. 표본 슬라이드에 보관된 시험 영상이 인쇄됩니다.



✓ 인쇄 결과가 만족스럽지 않을 경우, 이 단계를 여러 번 반복할 수 있습니다.

4.10 프린터 드라이버 설치



참고사항

프린터 드라이버 설치에 대한 정보는 이 사용 설명서와 함께 제공된 소프트웨어 설치 설명서를 참조하십시오. 새 프린터 드라이버를 설치하는 데 문제가 있는 경우, 해당 지역에서 Leica 담당 부서로 문의하십시오.

5. 작동

5.1 제어 패널 기능

제어 패널

- 6개의 압력감지 키(이 중 4개는 **LED** 장착, 2개의 **LED** 디스플레이와 2자리의 7세그먼트 디스플레이 (→ "그림 38-1"))를 포함하는 멤브레인 키보드로 구성되어 있으며,
- 제어 소프트웨어를 통해 정의된 프린터 기능과 인쇄 작업을 제어합니다.
- 현재 프린터 상태와 진행 중인 프로세스를 표시합니다.
- 오류 및/또는 오류 메시지를 나타냅니다.
- 자동 언로드 스테이션(선택 사항)을 제어합니다.

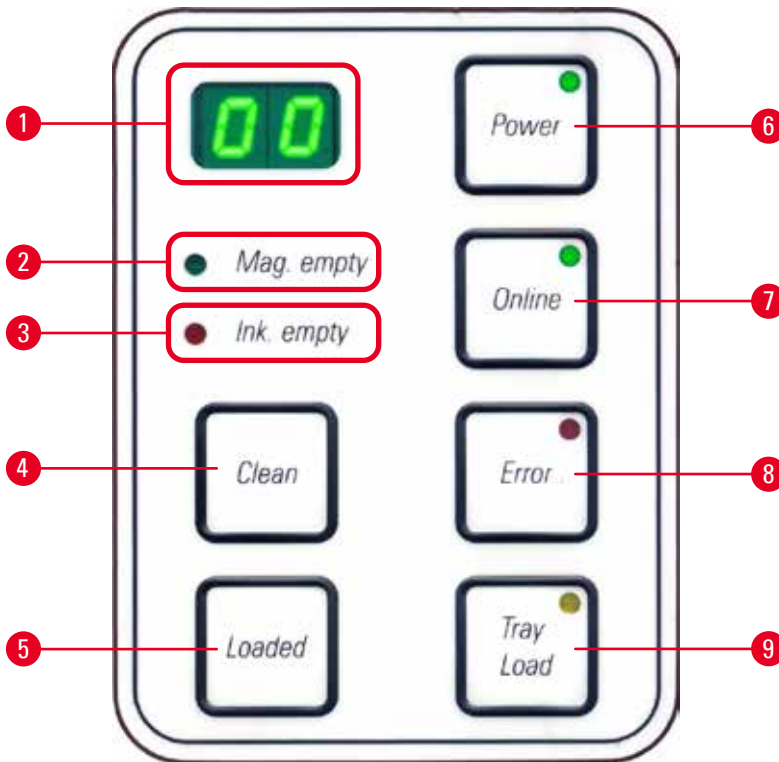


그림 38

MAG. EMPTY(매거진 비어 있음) **LED** (→ "그림 38-2")

LED 꺼짐:

- 매거진이 전부 투입된 상태이거나 방금 비워진 매거진에서 추가 슬라이드가 요청되지 않았습니다.

LED 깜빡임:

- 깜빡이는 **LED**와 디스플레이에 표시된 숫자는 매거진이 비어 있음을 표시합니다.



- 여러 개의 매거진이 동시에 비워지면, 해당 매거진 번호가 반복적인 순서로 표시됩니다.
- 매거진을 리필한 후 반드시 **LOADED**(로딩됨)를(→ "그림 38-5") 눌러 프린터에 매거진이 다시 리필 되었음을 알려야 합니다.
- 프린터가 이전에 중단된 작업부터 인쇄 작업을 재개할 것입니다.


INK EMPTY(잉크 비어 있음) LED (→ "그림 38-3")

LED 꺼짐:

- 충분한 양의 잉크가 남아 있는 경우 - 아무런 제약 없이 인쇄가 가능합니다.


LED 깜빡임:

- 잉크가 얼마 남아있지 않은 경우 - 교체 잉크 카트리지를 준비해 두십시오.



LED 켜짐:

- 잉크 카트리지가 비어 있으며, 추가 인쇄가 불가능합니다.



전원 (→ "그림 38-6")

POWER ON(전원 켜짐)과 STANDBY(대기) 모드 간 전환

LED 불이 켜짐 - POWER ON(전원 켜짐) 모드

- 모든 프린터 시스템에 전원이 공급되고 있습니다.
- 플래시 전원이 지속적으로 재충전됩니다.
- 프린터가 즉시 인쇄 작업을 시작할 수 있습니다.

LED 깜빡임 - STANDBY(대기) 모드

- 프린터의 전력소비 장치가 프로세서에 직접적으로 관련된 장치를 제외하고 모두 꺼집니다(절전 모드).
- 프린터는 정기적인 간격으로(예: 하루 4회) 인쇄 헤드를 닦습니다. 이를 위해 프린터는 짧은 시간 동안 **POWER ON**(전원 켜짐) 모드로 전환됩니다.

LED 꺼짐:

- 프린터가 전원에서 분리되었습니다.



참고사항

인쇄는 **POWER ON**(전원 켜짐) 모드에서만 가능합니다.

STANDBY(대기) 모드에 있는 프린터의 **POWER ON**(전원 켜짐)을 활성화하려면, **POWER**(전원)를 누르십시오. **POWER ON**(전원 켜짐)은 PC 인터페이스를 통해 활성화됩니다.

특정 시간 내에 인쇄 작업이 없으면 프린터는 자동으로 **STANDBY**(대기) 모드로 전환됩니다.

STANDBY(대기) 모드에서 **POWER ON**(전원 켜짐) 모드로 전환한 후에는 모든 시스템이 적절한 작동 온도에 도달할 때까지 출력량이 감소됩니다.

LOADED(로딩됨) (→ "그림 38-5")

매거진 교체를 확인하려면

LOADED(로딩됨) 버튼을 짧게 누릅니다.

- 빈 매거진이 리필되어 다시 제자리에 삽입되었음을 프린터에 알립니다. (또는 매거진을 제거하고 다른 색상의 슬라이드를 포함한 다른 매거진으로 교체되었음을 알립니다.)

오프라인 모드에서 약 **10초** 동안 **LOADED**(로딩됨)를 누른 후 손가락을 땁니다.

- 카트리지 교체되었음을 프린터에 알립니다(→ p. 37 – 4.9 **운송용 카트리지**를 **잉크 카트리지**로 교체하기).

ONLINE(온라인)(→ "그림 38-7")

진행 중인 인쇄 작업 일시중단.

LED 켜짐:

프린터가 준비된 상태이며 새로운 인쇄 작업을 기다립니다.

LED 깜빡임:

- 데이터 전송이 진행 중이거나 인쇄 작업이 진행 중입니다.
- 인쇄 작업이 진행 중일 시 **ONLINE**(온라인)을 누르면 인쇄가 일시중단 됩니다. 그러나 현재 인쇄 작업은 완료됩니다. **ONLINE LED** 불이 꺼집니다. 그 시점에서 프린터에 접근할 수 있습니다(예: 반쯤 빈 매거진 제거 및 리필).
- 이전에 일시중단 된 인쇄 작업을 재개하려면, **ONLINE**(온라인)을 다시 누릅니다. **ONLINE LED**가 다시 켜지거나(아직 완료되지 않은 인쇄 작업이 있는 경우), **LED**가 깜빡이기 시작합니다.

LED 꺼짐:

- 프린터는 오프라인입니다. 프린터가 준비가 될 때까지(**LED on**) 인쇄 작업이 중단됩니다.

오류 (→ "그림 38-8")

표시된 오류 코드를 확인합니다.

LED 깜빡임:

- 오류가 발생했습니다. 해당되는 오류 메시지가 표시됩니다.



- 오류의 근원을 제거하고 처리 구역의 모든 장애물이 제거된 후 **ERROR(오류)**를 누르면, 프린터는 정상적인 작동을 재개하고 오류 표시는 사라집니다.
- 여러 오류가 동시에 발생하면 최우선 순위의 오류 코드가 먼저 표시됩니다. **ERROR(오류)**를 눌러 오류를 확인하면, 우선 순위가 두 번째로 높은 오류 코드가 표시되고 이러한 방식으로 오류가 계속 표시됩니다.

CLEAN(청소)(→ "그림 38-4")

인쇄 헤드 청소 및 인쇄 검사 실행

CLEAN(청소)을 가볍게 누르면

인쇄 작업이 진행 중인 경우:

- 인쇄 작업이 일시중단 됩니다. **00**이 디스플레이에 약 2초간 표시됩니다.
- 인쇄 헤드 청소 작업이 실행되고, 이후 인쇄 작업을 재개합니다.

진행 중인 인쇄 작업이 없는 경우:

- **00**이 표시된 직후 인쇄 헤드 청소가 실행됩니다.



참고사항

CLEAN(청소) 버튼을 짧게 누른 다음 손가락을 떼면 인쇄 헤드 청소가 시작됩니다(**00** 표시가 나타남). **00**이 표시되고 나서 바로 **CLEAN(청소)**을 한 번 더 누르면 총 청소 시간을 10초 연장할 수 있습니다. 청소 작업이 지속되기 원하는 만큼 **CLEAN(청소)** 버튼을 누른 상태를 유지합니다(최대 시간 = 10초).

더 긴 시간 동안 **CLEAN**(청소)을 누르면(최소 3초)

인쇄 작업이 진행 중인 경우:

- 인쇄 작업이 일시중단 됩니다. 프린터가 오프라인 모드로 전환합니다. **00**이 디스플레이에 약 2초간 표시됩니다.
- 인쇄 헤드 청소가 실행되고, 이후 작업 중인 슬라이드에 대한 시험 인쇄가 실행됩니다. 이후 프린터는 오프라인 모드를 유지하며, 사용자가 현재의 인쇄 작업을 재개하기 전 인쇄 품질을 확인할 수 있습니다.
- 필요한 경우, 추가 청소 작업을 실행할 수 있습니다.
- 인쇄 작업을 재개하려면 **ONLINE**(온라인) 버튼을 눌러 온라인 모드로 돌아갑니다.
- 이전에 중단되었던 곳에서부터 인쇄 작업이 재개됩니다.



진행 중인 인쇄 작업이 없는 경우:

- 프린터가 오프라인 모드로 전환합니다.
- 모든 단계는 위에서 기술한 대로 수행됩니다.



참고사항

지속적인 작동 시, 프린터가 중간 인쇄 헤드 청소를 위해 정기적으로 멈춥니다. 인쇄 작업이 약 10초 동안 일시 중단된 후 기기가 자동으로 작동을 재개합니다.

TRAY LOAD(트레이 로드)(→ "그림 38-9")



참고사항

프린터에 자동 언로드 스테이션이 장착되지 않은 경우, 이 버튼에는 기능이 없습니다!

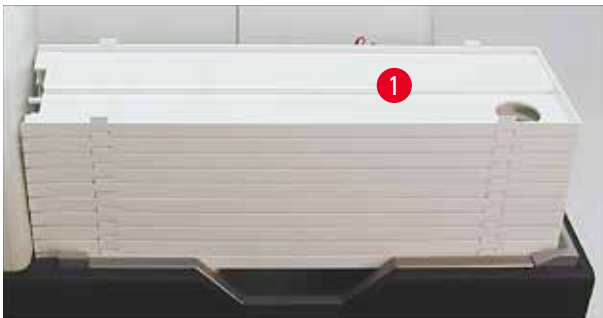


그림 39

기능:

- 인쇄된 슬라이드가 프린터에서 가장 위에 있는 트레이로 밀려 나옵니다.
- 트레이 오른쪽 끝에 센서가 있어(→ "그림 40-1"), 덮개를 씌우면 신호가 발생합니다. 이후 트레이 스택이 한 개의 트레이만큼 위로 이동합니다.
- 모든 트레이가 가득 차면 기기에서 신호음(삐 소리)을 내보내며, **TRAY LOAD(트레이 로드)** 버튼의 **LED**가 깜빡이기 시작하고 트레이 스택을 제거할 수 있습니다.



그림 40

자동 언로드 스테이션(선택 사항)의 리프팅 테이블 이동을 관리합니다.

1. 트레이 스택을(→ "그림 39-1") 언로드 스테이션의 리프팅 테이블에 올려 놓습니다(→ "그림 39").
2. 1 ~ 10개의 트레이를 삽입할 수 있으며, 프린터가 삽입 시 트레이 수를 계산합니다.
3. 리프팅 테이블이 최고 높이에 도달하면, 버튼의 **LED**가(→ "그림 38-9") 깜빡이기 시작합니다.
4. **TRAY LOAD(트레이 로드)**를 1초 이상 누른 채로 유지합니다.
5. 트레이 스택이 언로드 스테이션으로 전부 이동하고, 버튼의 **LED**가 꺼지고, 프린터가 **ONLINE(온라인)** 모드로 전환됩니다.
6. 보류 중인 인쇄 작업이 수행됩니다.
7. 트레이 스택이 언로드 스테이션으로 전부 또는 부분적으로 이동했을 시:
8. **TRAY LOAD(트레이 로드)**를 짧게 누르십시오.
9. 트레이 스택이 한 개의 트레이만큼 위로 이동합니다.

TRAY LOAD(트레이 로드)를 1초 이상 누르고 있는 경우:

- » 트레이 스택이 전부 언로드 스테이션에서 완전히 이동하며, 버튼의 **LED**가 깜빡이기 시작합니다. 진행 중인 모든 인쇄 작업이 일시중단 됩니다.



참고사항

프린터가 켜질 때마다 트레이 스택이 한 개의 트레이 만큼 위로 이동하며. 이는 빈 트레이에서 새로운 인쇄 작업이 시작되도록 하기 위한 것입니다.



경고

센서 가까이 접근할 때 주의하십시오(→ "그림 40-1"). 센서와 2mm 이내의 거리에 물체가 있으면 센서의 리프팅 움직임이 촉발됩니다.

5.2 디스플레이 표시

디스플레이 표시




매거진 비어 있음(MAG. EMPTY LED와 함께)

- 1- 매거진 번호 1 비어 있음
- 2- 매거진 번호 2 비어 있음
- 3- 매거진 번호 3 비어 있음

프린터 드라이버 설정에서 **MANUAL FEED**(수동 공급)를 선택했을 경우, 인쇄 작업이 전송된 후 0이 디스플레이에 표시됩니다. 프린터가 인쇄를 위한 피딩 슈트(feeding chute) 내 개별 표본 슬라이드 투입에 대기합니다.

화면



상태 메시지

00 잉크 인쇄 헤드 청소 진행 중.

11 플래시 전원 온도가 너무 높습니다.

프린터가 너무 뜨거우므로 짧은 시간의 냉각을 시작합니다.

인쇄 작업이 조금 후 자동 재개됩니다. 열기 축적으로 인한 잦은 작업 일시중단을 방지하기 위해, 프린터의 환기 격자가 차단되지 않도록 하고 프린터를 다른 열원에서 멀리 떨어진 곳에 보관하십시오.

에어컨이 켜진 공간에서 프린터를 작동시키는 것을 고려하십시오. 온도가 10분 이내에 허용된 범위 내의 값으로 떨어지지 않는 경우, **55**가 표시됩니다. 기기를 끄고 식히십시오. 주위 온도를 확인합니다.

13 섬광 전구의 최대 수명이 다했습니다.

섬광 전구의 명목 서비스 수명이 다했으며 반드시 교체되어야 합니다.

이 메시지를 무시하는 경우, 차후 인쇄물의 저항력에 영향을 미칠 수 있습니다.

14 유지관리 요청 메시지

이 메시지는 향후 몇 주 이내에 기기에 대한 유지관리가 필요한 시기가 도래함을 의미합니다. **ERROR**(오류)를 눌러 메시지를 확인 처리하십시오.

약 8주 후에 메시지가 다시 표시되며, **ERROR**(오류)를 눌러도 메시지가 화면에서 사라지지 않습니다.

15 필수 인쇄 헤드 청소.

7일마다 표시되는 이 화면 메시지에서는 사용자가 수동으로 인쇄 헤드를 청소할 것을 요청합니다.

- 경고 임계값 1: 오류 15를 확인 처리하지 않으면 인쇄 작업이 프린터로 전송되지 않습니다. 인쇄를 계속하기 위해 인쇄 헤드를 청소하지 않고도 이 오류를 확인 처리할 수 있습니다. 그러나 즉시 인쇄 헤드 청소를 수행할 것을 적극 권장합니다.
- 경고 임계값 2: 사용자가 인쇄를 계속하기 위해 하루 전 오류 15를 확인 처리하고 인쇄 헤드를 청소하지 않았을 경우, 오류가 8일째 되는 날 다시 표시되며 사용자가 인쇄 헤드를 수동으로 청소하기까지 메시지를 확인 처리할 수 없습니다. 인쇄 헤드를 청소한 후에만 인쇄가 가능합니다.

화면



상태 메시지

87 가장 최근의 카트리지 변경 후, CLEAN(청소)
 을 눌러 운송용 카트리지 삽입에 대한 정보를 프린터에 전달하려 하였습니다. 프린터가 인쇄 작업을 수령했으나, 카트리지에 잉크 대신 세척액이 포함되어 있으므로 인쇄 작업을 실행할 수 없습니다.
 해결:
 인쇄 작업을 취소합니다. 프린터를 끄고 다시 켜 후 카트리를 교체합니다. 그 다음 **LOADED(로딩됨)** 또는 **ERROR(오류)**를 누르고 2분 동안 기다리십시오.



주의
 절대로 이미 사용한 잉크 카트리를 다시 넣은 후 **LOADED(로딩됨)**를 누르지 마십시오. 이로 인해 프린터에 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.



81-83 경고: 매거진에서 슬라이드를 방출하는데 문제가 생겼습니다!
 디스플레이는 두 가지로 구성됩니다. **8**은 매거진 방출기가 기계적으로 차단되었다는 경고입니다. 메시지의 두번째 자리 숫자 (**1-3**)는 해당되는 매거진 번호를 명시합니다.



오류 메시지
20 - 78 및 89 - 93의 표시된 모든 숫자.

5.3 알람 기능

Leica IP S에는 두 가지 종류의 알람 기능이 장착되어 있습니다.

기기 알람

프린터에는 신호음을 통해 중요한 기기 상태와 기능들을 나타내는 신호 장치가 있습니다.

- | | |
|--------------------------|------------|
| • 버튼을 눌렀을 시: | 짧은 삐 소리 1회 |
| • 매거진 비어 있음/트레이 스택 꽉 찼음: | 짧은 삐 소리 2회 |
| • 오류가 난 경우: | 짧은 삐 소리 5회 |
| • 헤드 청소 작업 종료: | 짧은 삐 소리 5회 |

프린터 뒷판의 DIL 스위치를 사용하여 신호 장치를 비활성화할 수 있습니다.

- » 신호 장치를 비활성화하려면, 가장 바닥에 위치한 스위치를(→ "그림 41-1") 오른쪽으로(→ "그림 41") 미십시오.



그림 41

원격 알람

추가적으로 프린터가 작동하는 작업실 외부에 알람 장치를 설치할 수 있습니다.

- 원격 알람 장치는 소켓에 삽입된 지름 3.5 mm의 잭 커넥터를 통해 프린터에 연결됩니다(→ "그림 41-2").
- 프린터에 전력이 공급되지 않거나 프린터 뒤쪽의 전원 스위치가 꺼져 있을 경우 원격 알람 장치가 작동합니다.



경고

기기에 연결된 원격 알람 장치는 100 Ma 미만으로 설정되어야 합니다. 최대 전압이 24 V DC를 초과해서는 안 됩니다.

원격 알람 장치를 Leica IP S에 연결하는 방법에 관한 자세한 내용은 해당 지역 Leica 영업 사무실이나 제조사에 직접 문의하십시오.

5.4 프린터 드라이버 설정



참고사항

Leica IP S 슬라이드 프린터를 통해 사용자가 인쇄 파라미터를 개별적으로 구성할 수 있도록 허용하는 모든 Windows 애플리케이션에서 슬라이드를 인쇄할 수 있습니다. 아래 설명은 모든 Windows 설치에 포함되는 Microsoft Wordpad 프로그램에 대한 것이며, 따라서 프린터 드라이버가 지원하는 모든 PC에서 이용할 수 있습니다. 다른 프로그램에서 액세스하는 대화상자는 제목을 다르게 지정할 수 있으나, 선택이 필요한 드라이버 파라미터는 모든 프로그램에서 동일한 제목으로 지정됩니다.

슬라이드를 인쇄하는 데 사용할 애플리케이션에서 프린터를 구성합니다.

1. **File(파일) > Print(인쇄)**를 클릭하여 **Print(인쇄)** 대화상자를 엽니다.
2. 사용 가능한 프린터 목록에서 **Leica IP S**를 선택하고(프린터 드라이버 설치 시 해당 프린터 이름이 추가됨(→ p. 43 – 4.10 프린터 드라이버 설치)) 해당 버튼을 눌러 확인합니다.

3. 먼저 페이지 설정을 선택해야 합니다. **File(파일) > Page Setup(페이지 설정)**을 클릭하여 **Page Setup(페이지 설정)** 대화 상자를(→ "그림 42") 엽니다.
4. **Margins(여백)**에서(→ "그림 42-1") 모든 여백을 **0**으로 설정합니다. 인쇄 범위가 (→ "그림 42-5")에서와 같이 변경됩니다.
5. **Orientation(용지 방향)**에서 **Portrait(세로)**를 선택합니다(→ "그림 42-2").
6. 위에서 설명한대로 프린터가 설정되면, **Slide(슬라이드)** 형식이 자동으로 **Paper(용지)** 대화상자의 **Size(크기)**(→ "그림 42-3") 입력 필드에 표시됩니다.
7. **Source(공급)**(→ "그림 42-4") 입력 필드에서 인쇄될 슬라이드를 공급할 매거진을 선택할 수 있습니다.
8. **Print Page Numbers(페이지 번호 인쇄)**를(→ "그림 42-6") 비활성화하십시오.

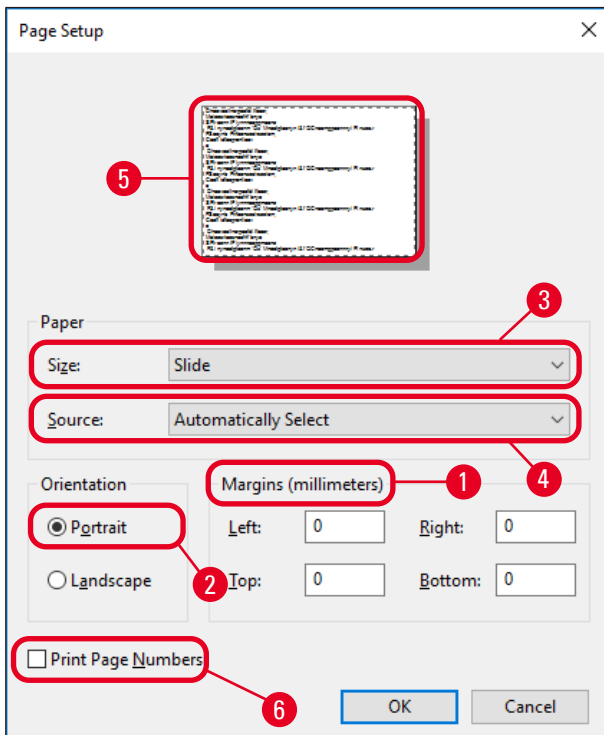


그림 42

Paper(용지) > Source(공급) 대화 상자에서 선택 가능한 옵션

공급 입력 필드를 클릭하면, 모든 3개 매거진을 통한 모든 슬라이드 공급 옵션 목록이 알파벳 순서로 열립니다.

- 수동 공급이란(→ "그림 43-1") 개별 슬라이드가 슈트에(→ "그림 2-6") 놓여 인쇄됨을 의미합니다. 프린터는 센서가(→ "그림 2-7") 반응할 때까지 인쇄 작업을 시작하지 않습니다(→ p. 50 – 5.2 디스플레이 표시).
- 추가 옵션은 매거진 1 - 3입니다. 특정 매거진이 공급원으로 선택된 경우, 매거진이 비워지면 인쇄가 중단됩니다.
- 매거진을 그룹으로 선택한 경우(예: **F (1|2|3)**), 인쇄 작업은 그룹의 마지막 매거진이 비워질 때까지 계속됩니다. 즉, 단 하나의 매거진이 비워졌다고 해서 인쇄가 중단되지 않습니다.

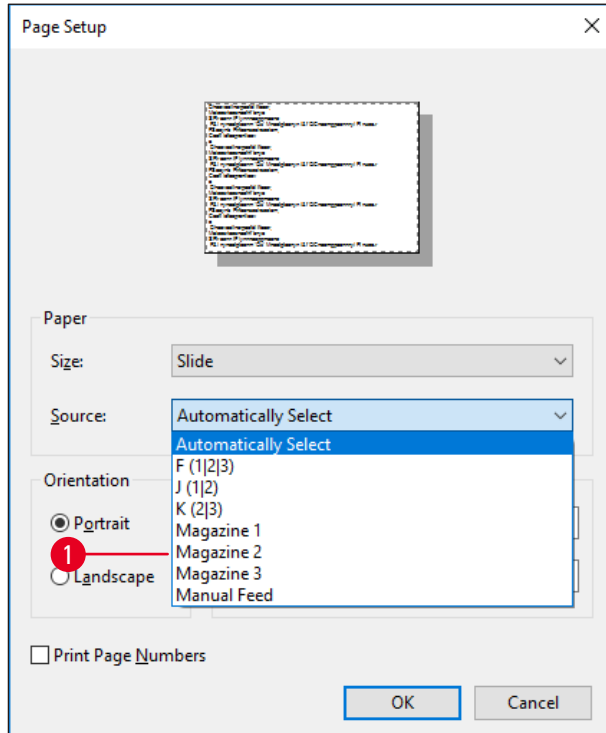


그림 43



참고사항

매거진 그룹을 통한 작업은 한 매거진이 허용할 수 있는 양보다 더 많은 슬라이드가 필요한 큰 인쇄 작업에 대해 또는 동일한 유형의 슬라이드(예: 같은 색상)로 여러 개의 매거진을 충전했을 시 유용합니다. 매거진은 표시된 순서로 처리됩니다.

고급 옵션 대화 상자 액세스

1. 고급 파라미터를 선택하려면, **Print(인쇄)** 대화상자에 액세스하기 위해 **File(파일) > Print...(인쇄...)**를 클릭합니다.
2. **Preferences...(기본 설정...)**를 클릭하여 **Printing Preferences(인쇄 기본 설정)** 대화상자를 엽니다.
3. **Advanced...(고급...)**를 클릭하여 **Advanced Options(고급 옵션)** 대화상자에 액세스하십시오.

Advanced Options(고급 옵션) 대화 상자 (→ "그림 44")

개별 메뉴 항목을 클릭하면 오른쪽으로 풀다운 메뉴가 열리고 원하는 파라미터를 선택할 수 있습니다.

여기에 설명되지 않은 메뉴 항목은 프린터와 관련하여 중요하지 않은 내용입니다. 따라서 여기에 설명되지 않은 모든 메뉴 항목의 표준 설정은 변경되지 않은 상태로 유지되어야 합니다.

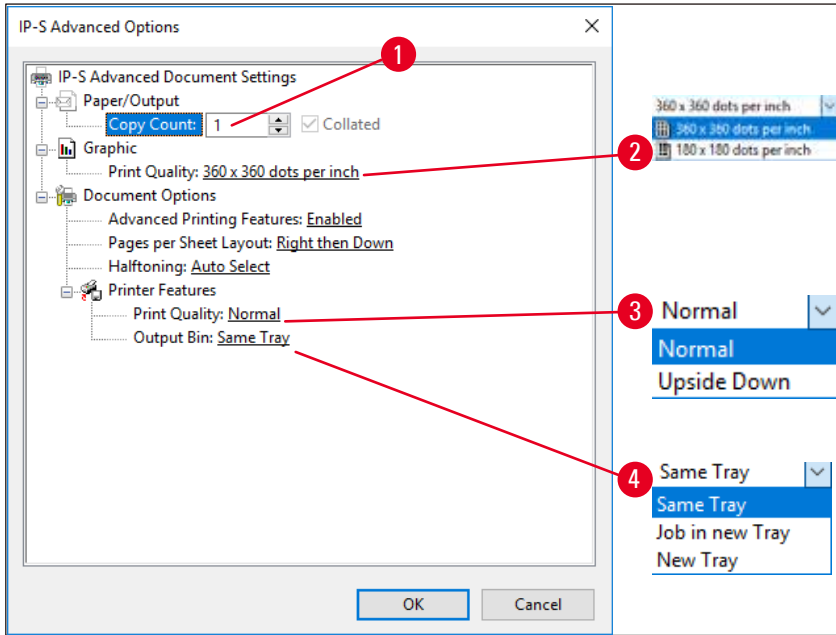


그림 44

Paper/Output(용지/출력) > Copy Count(인쇄 수) 메뉴(→ "그림 44-1"):

- 인쇄할 수량을 여기에 입력할 수 있습니다.

Graphic(그래픽) > Print Quality(인쇄 품질) 메뉴(→ "그림 44-2")

- 인쇄 헤드 해상도는 360dpi 및 180 dpi 간에 전환될 수 있습니다. 슬라이드 표면이 360 dpi 해상도에 적합하지 않은 경우, 이 설정을 선택했을 시 인쇄물 품질이 떨어지게 됩니다. 이러한 슬라이드의 경우 180 dpi를 선택해야 합니다.

Printer Features(프린터 기능) > Print Quality(인쇄 품질) 메뉴(→ "그림 44-3")

- 슬라이드에 인쇄 작업이 일반적으로(**Normal(보통)**) 이루어질지 180 ° 회전되어(**Upside Down(상하방향 반전)**) 이루어질지 여부를 선택할 수 있습니다.

Printer Features(프린터 기능) > Output Bin(출력함) 메뉴(→ "그림 44-4"): 해당 메뉴 항목은 멀티슬라이드 언로드 스테이션에 대해 특히 중요합니다.

- **Same Tray(동일 트레이):** 트레이가 꽂 찰 때까지 슬라이드가 한 트레이에 놓이게 됩니다.
- **Job in new Tray(새로운 트레이에 작업):** 각 인쇄 작업이 새로운 트레이에 시작됩니다.
- **New Tray(새로운 트레이):** 특수 애플리케이션 전용 – 표준 Windows 프로그램에서는 이 옵션을 선택하지 마십시오.



참고사항

수동 언로드 시스템을 사용할 때, **Paper/Output(용지/출력)** 메뉴 항목에 구성된 값은 기기가 고려하지 않습니다.

6. 청소 및 유지보수

6.1 기기 청소



경고

- 기기를 청소하기에 앞서 항상 전원을 끄고 전원 코드의 플러그를 뽑으십시오!
- 청소용 세제 취급 시에는 제조업체의 지침을 따르고 해당 국가에서 시행 중인 모든 실험실 규정을 준수하십시오.
- 외부 표면의 청소를 위해 순한 중성의 일반 가정용 세제를 사용하십시오.
- 다음을 사용해서는 안됩니다! 알코올, 알코올 기반 세제(유리 세척제!), 연마제 및 아세톤 또는 자일렌이 함유된 용매가 들어 있는 세척 물질! 기구의 페인트 처리된 표면과 제어 패널은 자일렌 또는 아세톤에 대한 저항력이 없습니다!
- 어떠한 액체도 전기 연결부와 접촉하거나 기기 내부에 흘러 들어가서는 안됩니다!
- 모든 청소 작업 시, 파편(특히 유리)로 인한 부상 예방을 위해 뚫림 방지 장갑과 눈 보호 장구를 착용해야 합니다.
- 진공 청소 시, 유리 입자로 인한 잠재적인 부상을 피하기 위해 진공 청소기로 인한 기류의 방향을 청소 작업자나 주변 공간에 있는 모든 사람들과 떨어진 쪽으로 두십시오.

슬라이드 가이드 메커니즘

IP S는 파편, 특히 유리 먼지를 제거하기 위해 사용 빈도가 높은 경우 매일(사용 빈도가 낮은 경우 1주일 간격) 작은 진공 청소기로 청소해야 합니다.

화살표 표시된 다음 IP 모듈을 청소하는 것은 특히 중요합니다.

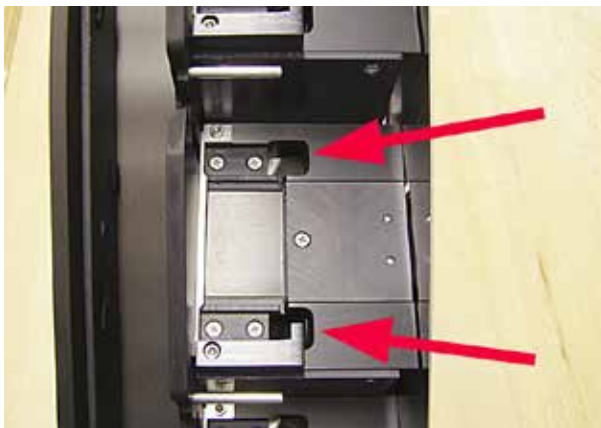


그림 45

- 로딩 스테이션(→ "그림 45")
매거진 방출기, 매거진 홀더 및 슈트.
항상 슈트 끝부분에 위치한 센서가 깨끗한 상태를 유지하도록 하십시오.

6 청소 및 유지보수

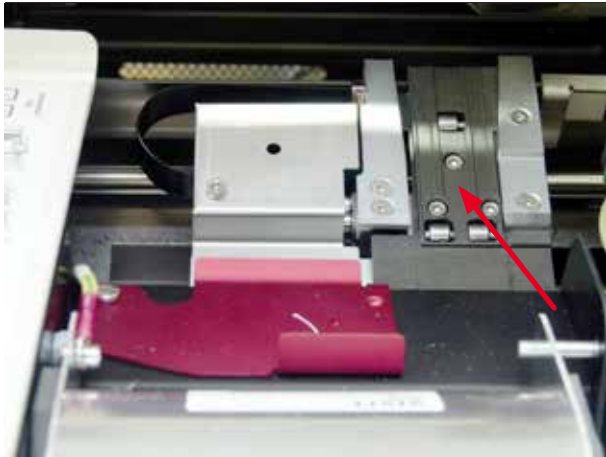


그림 46



그림 47

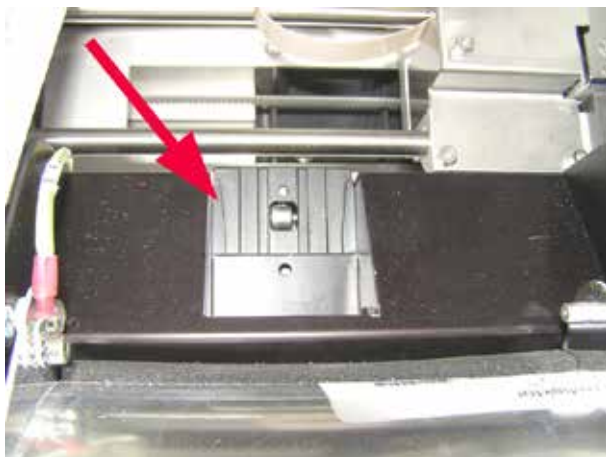


그림 48

- 이동 스테이션(→ "그림 46")
표본 슬라이드 카세트 캐리어에서 먼지와 부스러기를 제거하십시오.

- 슬라이드 디스펜싱 슈트(→ "그림 48")
회전 플랩은 열려 있어야 합니다 (→ "그림 47-1"). 슈트는 깨끗한 상태여야 합니다(→ "그림 48").



주의

민감한 전자 구성품들이 이 부분에 위치해 있습니다.
이 부분은 액체를 사용하지 마십시오!

- 청소 후 및 기기를 사용하기 전에 플랩을 닫으십시오.

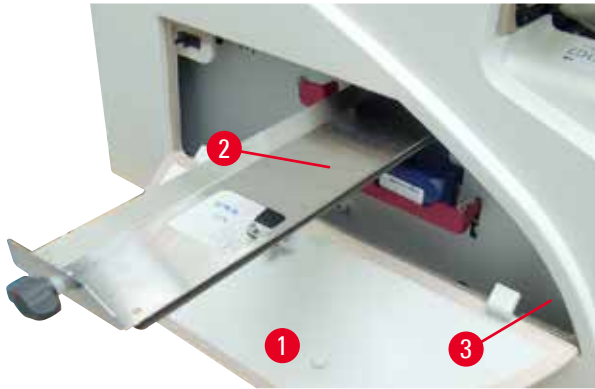


그림 49

- 파손 유리 수집기가(→ "그림 49-2") 왼쪽 덮개(→ "그림 49-1") 뒤의 잉크 카트리지를 슬롯 위에 있습니다. 이것은 유리 먼지와 파손된 유리가 기기 내부로 떨어지지 않도록 합니다. 수집기는 검정색 손잡이를(→ "그림 49-3") 잡아서 옆 쪽으로 당겨 뺄 수 있으며 주기적으로 청소해야 합니다.
- 파손된 유리는 쉽게 제거할 수 있습니다. 브러시를 사용하여 수집기 중앙에 입구를 통해 모든 유리를 제거합니다.

외부 표면

- 외부 표면(자동 슬라이드 언로드 스테이션 포함)을 순한 세제로 청소한 후 약간의 물기가 있는 천으로 건조합니다.
- 외부 표면 및 뚜껑을 청소할 시 어떠한 용제도 사용하지 마십시오!

자동 언로드 스테이션

- 트레이를 제거하십시오. 브러시를 사용하여 가이드 및 방출기에서 먼지와 부스러기를 제거하십시오.
- 진공 청소기를 사용해 센서(→ "그림 50-1")를 청소하십시오.



그림 50

- 트레이 자체는 가정용 세제로 세척이 가능합니다.
- 트레이 세척 시 어떠한 용제도 사용하지 마십시오!
- 트레이를 기기 안에 다시 넣기 전, 완전 건조해야 합니다.

6 청소 및 유지보수

6.2 인쇄 헤드 청소

프린터 준비:

인쇄 헤드는 매주 1회 또는 **15**라는 메시지가 표시되는 경우 수동으로 청소해야 합니다.



1. 프린터 후드를 열고(→ "그림 29-1") **CLEAN**(청소) 및 **LOADED**(로드됨) 키를 동시에 누릅니다.



2. 인쇄 헤드가(→ "그림 51-1") 실링 립에서(→ "그림 51") 약 1 cm 떨어진 위치까지 위로 움직입니다.

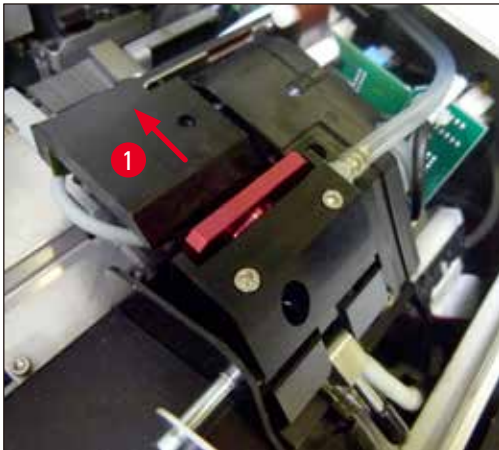


그림 51

3. 레버를 위로 민 후(→ "그림 52-1") 실링 립을 사용하여 빨강색 교체용 플레이트를(→ "그림 52-2") 제거하십시오.

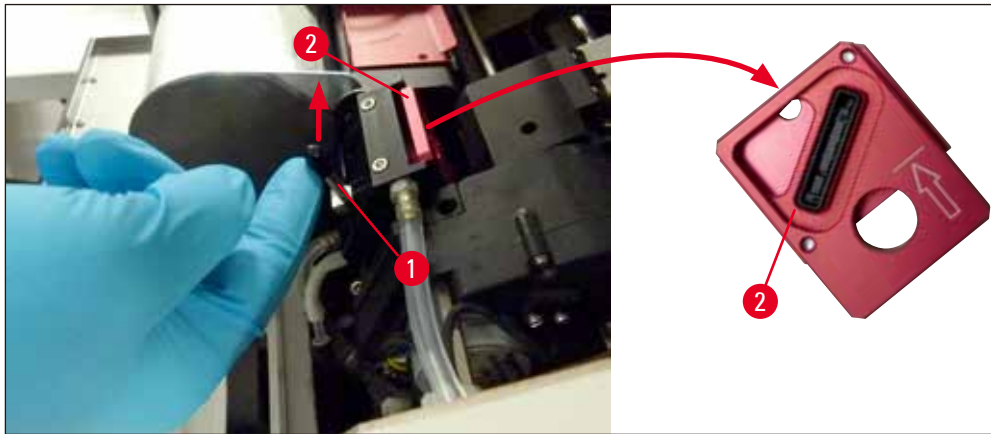


그림 52

4. 기기와 함께 제공된 스티로폼 면봉 한 개를(→ "그림 53-1") 알코올에 적십니다. 알코올을 너무 많이 사용하지 않도록 하십시오. 알코올이 기기 안으로 떨어져서는 안됩니다.



경고

아세톤 또는 자일렌을 절대 사용하지 마십시오! 청소 목적을 위해 95% 또는 100%(권장) 알코올만 사용하십시오.

5. 면봉을 인쇄 헤드 아래의 틈에 조심스럽게 끼우고 약간의 힘을 가해(인쇄 헤드 위로) 들어 올리십시오(→ "그림 53"). 면봉을(실링 립을 따라) 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 이동하십시오. 매번 이동할 때마다 면봉의 깨끗한 부분이 다음 번에 사용되도록 이동 후에 면봉을 약간 돌려주십시오. 다른 잉크 찌꺼기가 모두 제거될 때까지 이 과정을 반복하십시오.



경고

면봉을 회전시키거나 너무 많은 힘을 가하지 마십시오. 인쇄 헤드의 노즐 판이 손상될 수 있습니다.



그림 53

6. 깨끗한 알코올로 교체용 플레이트(→ "그림 54-1")와 실링 립도 청소하십시오. 실링 립(→ "그림 54-2")에 잉크 찌꺼기가 전혀 없어야 합니다.
7. 실링 립의 손상 여부를 확인합니다. 실링 립이 손상되었을 경우 교체용 플레이트를 교체하십시오.

6 청소 및 유지보수

교체용 플레이트

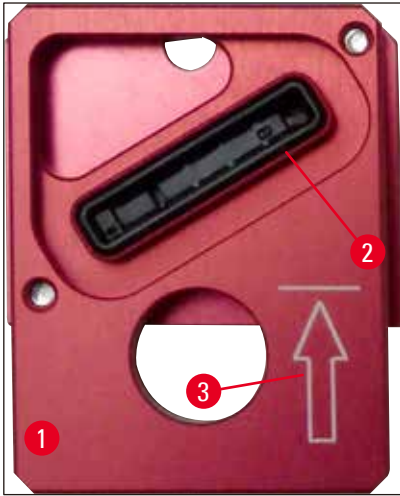


그림 54

8. 교체용 플레이트를(→ "그림 54-1") 재삽입하십시오.



참고사항

교체용 플레이트를 끼울 때 표시된 화살표(→ "그림 54-3")가 위를 향하고 인쇄 헤드 방향을 가리키는지 확인하십시오.

9. 작은 레버(→ "그림 55-1")를 다시 아래로 눌러 교체용 플레이트를 고정하십시오.

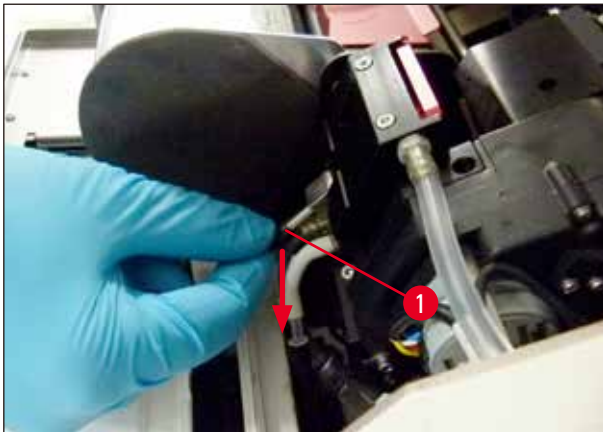


그림 55




주의

교체용 플레이트는 완전히 건조되어야 합니다.

10. 청소 과정이 끝나면, 제어 패널의 아무 키나 눌러 확인 처리합니다.

11. 인쇄 헤드가 중단 위치로 다시 이동합니다. 15라는 메시지가 디스플레이에서 사라집니다.

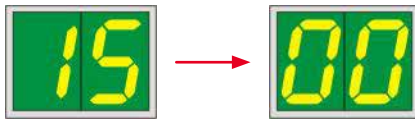

✓ 이제 프린터는 다시 인쇄를 시작할 수 있습니다.



경고

- 청소 과정의 종료를 확인하는 버튼을 누르지 않으면 인쇄 헤드가 마르는 것을 방지하기 위해 프린터가 2.5분 후 자동으로 인쇄 헤드를 닫습니다. 자동으로 닫히기 30초 전 신호음이 발생하고 디스플레이에 카운트다운 표시가 나타납니다. 인쇄 헤드의 손상을 방지하기 위해 여기서는 교체용 플레이트를 끼우지 마십시오. 대신 인쇄 헤드가 닫힐 때까지 기다리십시오.
- 그러나 기기가 청소 작업이 실행되지 않은 것으로 간주하여 15라는 메시지가 디스플레이에 남아있게 됩니다.
- 설명한 대로 인쇄 헤드를 다시 열고 교체용 플레이트를 올바르게 끼운 다음 제어 패널에서 아무 버튼이나 눌러 청소 과정을 종료하십시오.

6.3 카트리지 교체



경고

잉크 카트리지는 3.5개월이 지난 후 또는 60,000회 인쇄 후 교체해야 합니다. 이를 초과하여 사용하면 잉크 및 인쇄 품질이 저하됩니다. 잉크 카트리지를 장기간 사용하는 것은 기기의 원래 용도에 부합하지 않습니다. 기기 손상 또는 샘플 손실은 Leica 보증 범위에 포함되지 않습니다. 잉크 카트리지 앞면의 흰색 표면에 잉크 카트리지 설치된 날짜를 기록하십시오.

6.3.1 사용한 잉크 카트리지 제거하기

1. 기기의 왼쪽면에 위치한 덮개 플레이트를(→ "그림 29-2") 왼쪽 상단 모서리를 눌러 여십시오 (→ "그림 29").
2. 빨강색 캡을(→ "그림 35-3") 닫고 완전히 한 바퀴 돌려서 다시 푸십시오.
3. 빨강색 고정 브래킷을(→ "그림 56-1") 아래로 누른 후 **INK EMPTY**(잉크 비어 있음) LED에 (→ "그림 56-3") 불이 들어올 때까지 잉크 카트리지를 기기로부터 약 30 mm 바깥쪽으로 당기십시오 (→ "그림 56-2").
4. 빨강색 캡을 다시 조이고 프린터에서 카트리지를 완전히 제거합니다.
5. 잉크 카트리지를 밀봉된 용기에 수평으로 보관합니다.
6. 사용한 잉크 카트리지는 실험실 및 입법부 규정에 따라 폐기하십시오.

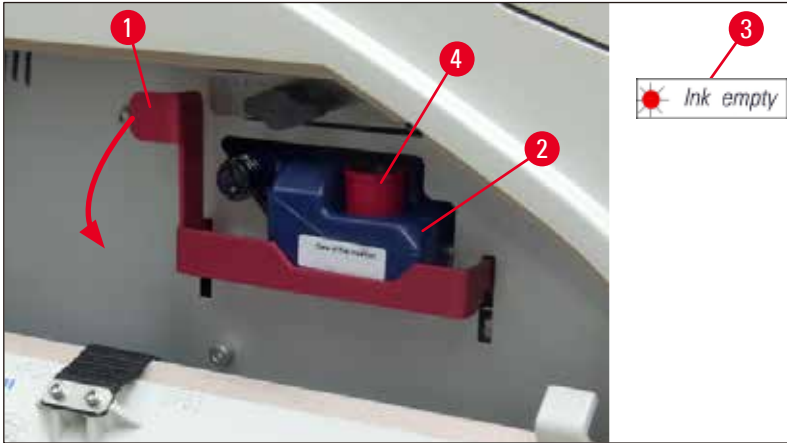


그림 56

6.3.2 새 잉크 카트리지를 삽입

1. 상자에서 새 잉크 카트리지를 꺼내 플라스틱 포장을 제거합니다.
2. 잉크 카트리지를 조심스럽게 2~3회 흔들어 줍니다.
3. 빨강색 고정 브래킷을 앞으로 당기고 새 잉크 카트리지를 슬롯에 반쯤 삽입합니다.
4. 잉크 카트리지에 부착된 라벨에 명시된 정보를 따르십시오.
5. 빨강색 보호 캡을(→ "그림 35-3") 시계 반대 방향으로 한 번 돌려서 여십시오.
6. 잉크 카트리지를 슬롯에 완전히 삽입합니다.

6.3.3 보호 캡 제거

1. 빨강색 보호 캡을 끝까지 풀고 정보 라벨을 제거한 다음 잉크 카트리지의 홈에 빨강색 보호 캡을 놓으십시오(→ "그림 56-4").
2. 보호 캡을 놓은 후, 빨강색 고정 브래킷이 올바른 위치에 있는지 확인하고(→ "그림 36-1") 덮개 플레이트를 닫으십시오. 88 이 제어 패널에 표시됩니다.



참고사항

새 잉크 카트리지가나 사용한 잉크 카트리지가 기기에 장착되어 있는 경우 절대 **CLEAN**(청소) 버튼을 누르지 마십시오!

3. 제어 패널에서 **LOADED**(로딩됨)를(→ "그림 38-5") 누르십시오.
4. 새 교체용 플레이트(잉크 카트리지 키트의 일부)를 삽입합니다.

교체용 플레이트를 제거 또는 삽입하는 방법과 인쇄 헤드를 수동으로 청소하는 방법에 관한 정보:
(→ p. 65 – 6.5 기기 보관) 및 (→ p. 60 – 6.2 인쇄 헤드 청소).

6.4 일반 유지보수



경고

Leica로부터 승인 및 자격을 부여 받은 서비스 직원만이 기기를 수리하고 기기의 내부 구성품에 접근할 수 있습니다.

오랜 시간 기기의 원활한 작동을 위해서는 다음 권장사항을 따르는 것이 좋습니다.

- 매일 기기를 완전히 청소하십시오.
- 브러시나 작은 진공 청소기를 사용하여 기기 뒤쪽에 있는 환기 슬롯의 먼지를 정기적으로 제거하십시오.
- 일 년에 한 번 Leica에서 공인한 자격을 갖춘 서비스 엔지니어에게 기기 점검을 받으십시오.
- 보증 기간이 종료되면, 새로운 서비스 계약을 체결하십시오. 자세한 내용은 해당 지역 Leica 기술 서비스 센터로 문의하십시오.

6.5 기기 보관

기기 보관을 위한 일반적인 규칙:

보관 기간	보관 방법 및 필수 조치
최대 24시간	기기를 전원에서 분리할 수 있으며 잉크 카트리지는 운반 시에는 빨강색 캡으로 (→ "그림 57-2") 닫아야 하나, 카트리가 프린터 안에 있어도 무방합니다. 추가 조치는 필요하지 않습니다.
24시간 - 3.5개월	기기는 반드시 전원에 연결된 상태에서 켜진 상태로 있어야 하며 잉크 카트리가 삽입되어 있어야 합니다. 잉크 카트리는 유효 기간까지 프린터 안에 두어도 무방합니다. 주 1회 청소가 필요합니다. 프린터는 인쇄 헤드가 마르는 것을 멈추기 위해 인쇄 헤드 주변의 잉크를 정기적으로 순환시킵니다.
3.5 - 6개월	잉크 카트리지를 운송용 카트리지로 교체해야 합니다. 기기를 전원에서 분리해야 합니다.



참고사항

- 잉크 카트리는 반드시 유효 기간에 따라 교체해야 합니다.



경고

프린터는 아래 설명된 절차를 따른 후 최대 6개월 동안 보관할 수 있습니다. 프린터를 더 오래 보관하면 인쇄 헤드에 손상을 초래할 수 있습니다.

운반이 필요하거나 프린터를 장기간(24시간 - 최대 6개월) 전원에서 분리해야 할 시, 운송 카트리지를 삽입해야 합니다. 이 작업을 다음과 같이 진행하십시오.

1. (→ p. 63 – 6.3.1 사용한 잉크 카트리지 제거하기): 다음의 1 - 6단계를 따르십시오.

6 청소 및 유지보수



참고사항

남은 잉크 카트리지에 대한 정보가 프린터 자체에 보관되어 있으므로, 해당 잉크 카트리지를 다른 프린터에 사용할 수 없습니다.

2. (새로운) 운송용 카트리지를(→ "그림 57-1") 배송 상자에서 꺼냅니다.
3. 보호 호일을 제거하고 카트리지를 카트리지 슬롯의 절반 정도에 다다를 때까지 삽입하십시오(→ "그림 57").
4. 빨강색 보호 캡을(→ "그림 57-2") 한 번 돌려서 여십시오.
5. 운송용 카트리지를 끝까지 밀어 넣고 빨강색 고정 브래킷이(→ "그림 56-1") 올바른 위치에 있는지 확인하십시오.
6. 빨강색 보호 캡을(→ "그림 57-2") 돌려서 열고 카트리지에서 캡을 훑어 놓으십시오(→ "그림 57-3").
7. 운송용 카트리지에 두 번만 사용되도록 카트리지의 앞에 있는 두 개의 상자 중 하나를 표시합니다.
8. 프린터 왼쪽에 있는 덮개 플레이트를 닫습니다.

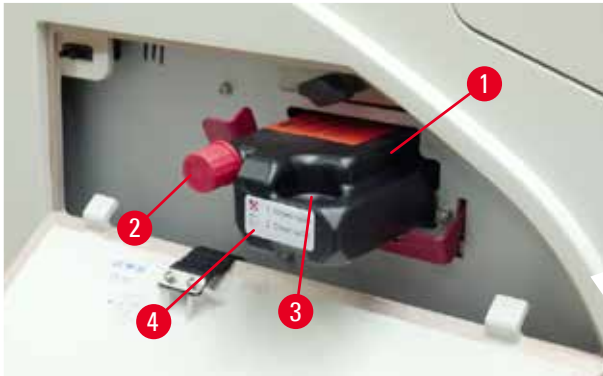


그림 57

9. **INK EMPTY**(잉크 비어 있음) LED 불이 꺼지고 **88** 표시가 디스플레이에 나타납니다.



10. 인쇄 헤드를 청소하려면 **CLEAN**(청소)을 누르십시오(시간: 약 3.5분) - 디스플레이에 **00**이 표시됩니다. 청소 작업이 완료되면 표시가 사라집니다.



참고사항

용제를 사용한 청소 작업은 약 3.5분이 소요됩니다.

11. 프린터 후드를 열고(→ "그림 29-1"), **CLEAN**(청소) 버튼과 **LOADED**(로딩됨) 버튼을 동시에 누릅니다.



12. 이 버튼을 누르면 인쇄 헤드가(→ "그림 58-1") 위로 이동하고 교체용 플레이트로부터 멀어집니다.
 13. 레버를 위로 밀어(→ "그림 58-2") 교체용 플레이트가 제거될 수 있도록 합니다.

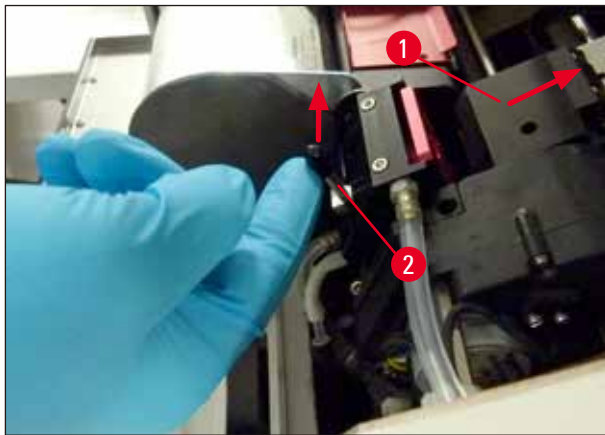


그림 58

14. 빨강색 교체용 플레이트를 제거하십시오(→ "그림 59-1").
 15. 알코올(95%-100 %)을 사용하여 청소합니다.

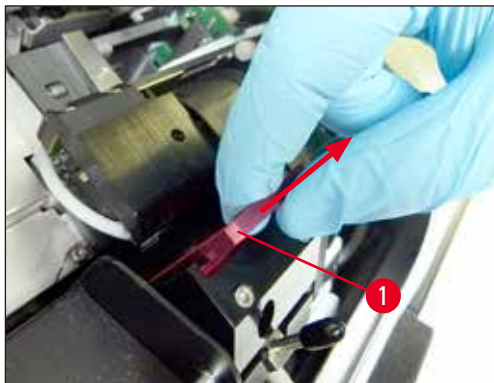


그림 59

16. 알코올(95%-100 % 권장)과 제공된 청소용 면봉(→ "그림 60-1")을 사용해 인쇄 헤드를 청소하십시오. 이를 위해 면봉을 인쇄 헤드 아래로 밀어 넣은 다음 약간의 힘을 가해 (인쇄 헤드 위로) 들어 올리고 (실링 립을 따라) 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 이동하십시오. 한 번 위로 이동할 때마다 면봉을 약간 돌려주십시오.

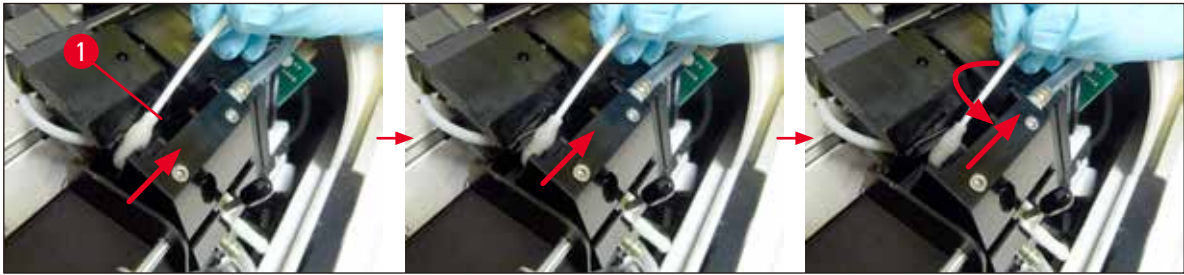


그림 60



참고사항

항상 청소용 면봉은 인쇄 헤드에 대해 1회만 사용하십시오. 면봉을 회전시키지 마십시오. 이는 인쇄 헤드의 노즐 판을 손상시킬 수 있습니다.

17. 그 다음 새로운 검정색 운송용 판을(→ "그림 61-1") 최대한 끝까지 밀어 넣습니다.



그림 61

18. 작은 레버(→ "그림 58-2")를 다시 아래로 눌러 운송용 판을 고정하십시오.

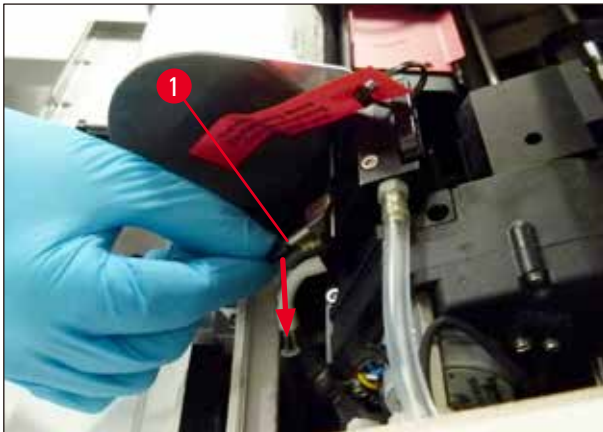


그림 62

19. 아무 버튼이나 눌러 인쇄 헤드를 닫습니다.



경고

버튼을 눌러도 교체용 플레이트의 교체가 종료되지 않으면, 프린터는 자동으로 2.5분 후 프린터 헤드를 닫습니다. 자동으로 닫히기 30초 전 신호음이 발생하고 디스플레이에 카운트다운 표시가 나타납니다. 인쇄 헤드의 손상을 방지하기 위해, 여기서는 운송용 판을 삽입하지 마십시오. 대신 인쇄 헤드가 닫힐 때까지 기다린 후 작업을 반복하여 운송용 판을 삽입하십시오.

- 20. 프린터 후드를 닫습니다.
- 21. 운송용 카트리지의 빨강색 캡을(→ "그림 57-2") 다시 조여 프린터 측면의 덮개 플레이트를 닫으십시오.



경고

- 프린터를 끄고 전원을 분리하여 인쇄 헤드의 손상을 방지하십시오!
- 운송용 카트리지를 절대 교체용 플레이트와 함께 사용하지 마십시오!
- 프린터를 다시 사용하려면 운송용 판을 제거하고 새로운 교체용 플레이트를 삽입해야 합니다.
- 사용한 운송용 판은 더 이상 인쇄 헤드를 완전히 밀봉하지 못하므로 다시 설치하지 마십시오.

- 22. 마찬가지로, 제거한 교체용 플레이트와(→ "그림 63-1") 실링 립을(→ "그림 63-2") (깨끗한) 알코올과 청소용 면봉으로(→ "그림 63-3") 청소하십시오.
- 23. 실링 립에는(→ "그림 63-2") 잉크 잔여물이 없어야 합니다. 실링 립의 손상 여부를 확인합니다.



경고

실링 립이 손상된 교체용 플레이트를 재사용하지 마십시오!



그림 63

- 24. 이 장에 기술된 대로 기기를 완전히 청소하십시오.

기기 운송

프린터를 운송해야 하는 경우, 상기 설명된 보관 지침을 철저히 수행해야 합니다.

그리고 나서 추가적으로 다음 준비를 하십시오.

1. 프린터 후드를(→ "그림 29-1") 열고 플래시 덮개 나사를 푸십시오.
2. 그리고 섬광 전구를 빼냅니다. 자세한 정보는 (→ p. 31 – 4.6 섬광 전구의 설치/교체) 참조.
3. 플래시 덮개와 후드를 닫습니다.
4. 원래의 포장을 사용하고 나사를 이용하여 프린터를 받침대 판에 단단히 고정하십시오(포장 제거 지침 참조).
5. 운송용 앵커를(→ "그림 10-1") 다시 삽입하고 후드를 접착 테이프로 단단히 고정하십시오.
6. 기기가 똑바로 세운 상태로만 운송되고 있는지 확인하십시오.

7. 문제해결

7.1 오작동



참고사항

인쇄 작업 동안 프린터 오작동이 발생하는 경우, 해당 오류 코드가 표시되고 동시에 **ERROR**(오류) 버튼의 **LED**가 깜빡이기 시작합니다.



문제 제거 방법:

1. 오류 목록을(→ p. 73 – 7.3 오류 메시지) 사용하여 오류의 원인을 파악하십시오.
2. 장애물을 제거하고, 필요한 경우 뚜껑을 엽니다.



경고

중요 사항!

슈트, 슬라이드 캐리어 또는 건조 모듈 옆에 아직 남아있는 모든 슬라이드를 제거합니다! 이 표본 슬라이드를 재사용해서는 안 됩니다.

오류 제거 확인:

1. 뚜껑을 닫고 **ERROR**(오류)를 눌러 프린터에서 오류의 원인이 제거되었음을 확인합니다.



2. 그러면 프린터는 모든 프로세싱 경로가 막혀 있지 않는지와 오류의 원인이 제거되었는지를 자체 확인합니다.
3. 여전히 장애물이 일부 남아 있거나 오류의 원인이 완전히 제거되지 않았을 경우, 또 다른 오류 메시지가 표시됩니다.
4. 이전에 중단되었던 곳에서부터 중단된 인쇄 작업이 재개됩니다.
5. 가능한 모든 원인을 제거했음에도 오류 메시지가 여러 번 표시되는 경우, **Reset**(재설정)을 실행해야 합니다.

재설정:

1. **LOADED**(로딩됨)와 **ERROR**(오류)를 동시에 눌렀다가 떼니다.




2. **Reset**(재설정)은 프린터를 켜 후와 동일한 상태로 프린터를 복원합니다. 인쇄 대기 중인 작업들은 모두 삭제됩니다.
3. 재설정 후에도 동일한 오류가 계속 표시되는 경우, 전원 스위치(뒷면)로 프린터를 끄고 약 30초 동안 기다린 후 다시 켵니다. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Leica 기술서비스로 연락하십시오.

7.2 상태 메시지

(추가 정보는 (→ p. 50 – 5.2 디스플레이 표시) 참조)

디스플레이 코드	LED	의미
	MAG. EMPTY (매거진 비어 있음) 깜빡임	프린터에서 인쇄를 위해 개별 슬라이드가 피딩 슈트에 투입되기를 기다리고 있습니다.
	MAG. EMPTY (매거진 비어 있음) 깜빡임	매거진 번호 1 비어 있음
	MAG. EMPTY (매거진 비어 있음) 깜빡임	매거진 번호 2 비어 있음
	MAG. EMPTY (매거진 비어 있음) 깜빡임	매거진 번호 3 비어 있음
	–	잉크 인쇄 헤드 청소가 진행 중입니다.
	–	플래시 전원 온도가 너무 높습니다.
	–	섬광 전구의 최대 수명이 다했습니다.
	–	유지관리 요청 메시지.
	–	인쇄 헤드 청소 메시지.

디스플레이 코드	LED	의미
	INK EMPTY (잉크 비어 있음) 깜박임	잉크 카트리지가 교체되었으며; 기기가 ERROR (오류), CLEAN (청소), 또는 LOADED (로딩됨) 버튼을 통한 확인 처리를 기다리고 있습니다.



7.3 오류 메시지

디스플레이 코드	오류 원인	문제 해결책
	매거진 출력이 기계적으로 차단되었습니다.	차단 원인을 제거합니다.
	슬라이드 방출 오류. 매거진 출력이 차단되었습니다.	슬라이드를 제거합니다.
	슬라이드를 슈트에서 표본 슬라이드 캐리어로 이동하는데 실패했습니다. 수평 모터의 위치가 잘못 되었거나 기계적으로 차단되었습니다.	슬라이드를 제거합니다.
	슬라이드가 피딩 슈트에 걸렸습니다.	슬라이드를 제거합니다.
	수평 드라이브가 기계적으로 차단되었습니다.	플래시 모듈의 회전 플랩을 닫습니다 (→ "그림 47-1"). 슬라이드를 제거합니다. 오류가 지속되는 경우, Leica 기술 서비스로 연락하십시오.
	수직 드라이브가 기계적으로 차단되었습니다.	슬라이드를 제거합니다. 오류가 지속되는 경우, Leica 기술 서비스로 연락하십시오.
	회전 운동이 기계적으로 차단되었습니다.	슬라이드를 제거합니다. 오류가 지속되는 경우, Leica 기술 서비스로 연락하십시오.
	슬라이드가 슬라이드 캐리어에 제대로 고정되지 않았습니다. 슬라이드가 피딩 슈트를 통과했으나 슬라이드 캐리어에 도달하지 않았습니다.	표본 슬라이드 캐리어에서 슬라이드를 제거합니다.
	슬라이드가 슬라이드 캐리어를 벗어나지 않았거나 초기화 중에 슬라이드 캐리어에 여전히 위치하고 있습니다.	표본 슬라이드 캐리어에서 슬라이드를 제거합니다.

디스플레이 코드	오류 원인	문제 해결책
	잉크 인쇄 헤드가 너무 뜨거워집니다. 주위 온도가 너무 높거나 전자 장비에 결함이 있습니다.	기기를 끄고 식힙니다. 인쇄 헤드가 허용 범위 이내의 온도 값으로 식을 때까지 기기의 사용이 불가합니다. 주위 온도를 확인합니다.
	잉크 인쇄 헤드에 전압이 없거나 전압이 올바르지 않습니다.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.
	<ul style="list-style-type: none"> • 덮개가(→ "그림 1-5") 제대로 닫히지 않았습니다. 안전 스위치가 작동하였습니다. • 지정된 시간 내에 플래시 대기 상태에 도달하지 못했습니다. 전자 충전 장치 결함. 	<ul style="list-style-type: none"> • 수동 언로드 스테이션 등으로 인해 덮개가 차단되지 않도록 합니다. 덮개를 완전히 덮습니다. • Leica 기술서비스로 연락하십시오.
	플래시가 없거나 플래시 지속 시간이 너무 짧습니다. 섬광 전구가 더럽거나 결함이 있습니다.	섬광 전구가 작동하는지 여부를 확인합니다. 이를 위해 덮개의 미광을 관찰합니다. 플래시가 촉발되는지 확인하기 위해 덮개를 열지 마십시오! 플래시가 없을 경우 --> 새 섬광 전구를 설치합니다(→ p. 31 – 4.6 섬광 전구의 설치/교체).
	언로드 스테이션이 기계적으로 차단되었습니다.	차단 원인을 제거합니다.
	열 교환기 팬이 작동하지 않거나 작동이 너무 느립니다.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.
	건조 모듈에 점멸을 위한 슬라이드가 없습니다. 슬라이드가 표본 슬라이드 캐리어를 떠났으나 건조 모듈에 도달하지 않았습니다.	슬라이드를 제거합니다.
	슬라이드가 건조 모듈에서 성공적으로 방출되지 않았습니다.	슬라이드를 제거합니다.
	초기화 중에 혹은 인쇄 작업을 실행하기 전 슬라이드가 건조 모듈에 있습니다.	차단 원인을 제거합니다.
	건조 모듈 플랩이 닫히지 않거나 열리지 않습니다. 플랩이 차단되었습니다 (예: 슬라이드로 인해).	차단 원인을 제거합니다.
	리프팅 테이블 엔드 센서가 전환되지 않습니다.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.

디스플레이 코드	오류 원인	문제 해결책
	리프팅 테이블 위치 센서가 위치 설정 시 전환되지 않습니다.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.
	플래시 전원: 10분 이상의 온도 과부하.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.
	잘못된 제어 데이터를 수신하였습니다 (프로그램 버그). 직렬 인터페이스의 설정이 올바르지 않거나 기기 구성이 PC 구성과 상충됩니다.	프린터에서 RESET (재설정)을 수행합니다. PC의 케이블 연결을 확인하십시오. PC의 직렬 포트 구성을 확인하고 PC를 재부팅합니다.
	전송된 데이터가 수령 확인을 포함하지 않거나 PC에 의해 데이터 전송이 확인되지 않았습니다.	동일한 절차는 ERROR 60 에 대해서도 적용됩니다. 다른 프린터 케이블을 사용해보십시오.
	인쇄물이 세로 길이 한도를 초과합니다.	애플리케이션 소프트웨어에 의해 발생한 오류.
	인쇄물이 가로 길이 한도를 초과합니다.	애플리케이션 소프트웨어에 의해 발생한 오류.
	기기를 켜기 시 EEPROM에 대한 CRC 검사에서 오류를 표시합니다.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.
	내부 펌웨어 오류 또는 제어 장치 결함.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.
		
	기계적인 문제로 인해 매거진으로부터 슬라이드 방출이 어렵습니다.	방출 메커니즘을 확인합니다. 이물질 제거 후, 브러시로 청소합니다.
		
	보관용 액체 카트리지 삽입 후 인쇄 작업을 시도하였습니다.	보관용 카트리지를 제거합니다. 잉크 카트리지를 넣고 LOADED (로딩됨)를 눌러 확인합니다(→ p. 37 – 4.9 운송용 카트리지를 잉크 카트리지로 교체하기).
	전원 장치가 작동에 필요한 표준 전압을 달성하지 못합니다.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.

7 문제해결

디스플레이 코드	오류 원인	문제 해결책
	펌웨어가 부분적으로만 로딩되거나 전혀 로드되지 않습니다. 플래시 메모리 결함.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.
	잘못된 펌웨어.	Leica 기술서비스로 연락하십시오.

7.4 섬광 전구 교체

섬광 전구가 최대 서비스 수명을 다하면 코드 **13**이 프린터 디스플레이에 표시됩니다.



코드 **13**이 표시되는 경우, 전구를 교체해야 합니다.

섬광 전구를 삽입/교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 (→ p. 31 – 4.6 섬광 전구의 설치/교체) 참조.




경고

섬광 전구를 교체하기 전에 프린터를 끄고 전원에서 기기의 플러그를 뽑으십시오.

10초

1. 전구를 교체한 후 프린터를 다시 켭니다.
2. 그 다음 오프라인 모드로 전환하여 10초 동안 **ERROR(오류)** 키를 누르면, 코드 "13"이 디스플레이에서 사라집니다.



경고

결함이 있는 섬광 전구를 교체하고 메시지 "13"이 디스플레이에 나타나지 않을 경우, 마찬가지로 위의 절차에 따라 이를 확인 처리하십시오.(최소 10초 동안 **ERROR(오류)** 키를 누르십시오.)

7.5 전원 상실

- 일반적인 정전이 발생했는지 확인합니다(전력 공급이 없음).
- 전원 플러그를 벽 콘센트에 올바르게 연결했는지, 해당되는 경우 벽면 콘센트가 켜져 있는지 여부를 확인합니다.
- 전원 스위치가 올바르게 켜져 있는지 확인합니다. 일차 퓨즈가 나갔을 수도 있습니다. 그러한 경우라면 전원 스위치가 "0" = **OFF** 위치에 있을 것입니다(→ "그림 64-1").



그림 64

- 두 개의 이차 퓨즈(→ "그림 65") 중 결함이 발생한 퓨즈가 있는지 확인하십시오(기기 뒷면의 **F1**, **F2** (→ "그림 66")).
- 일부 기기 오작동/오류는 퓨즈의 결함으로 인해 발생합니다.



그림 65

오작동/오류

- 기기가 작동하지 않음.
- 디스플레이 표시가 없음.
- 기기가 정상 속도로 작동하지 않음.
슬라이드 인쇄 작업은 준비 단계가 완료된 후에도 약 8초가 소요됩니다.

확인해야 할 퓨즈

- F2** 퓨즈
- F2** 퓨즈
- F1** 퓨즈

7 문제해결

7.6 이차 퓨즈 교체



경고

퓨즈를 교체하기 전에 기기를 끄고 전원에서 플러그를 뽑으십시오. 결함이 있는 퓨즈는 기기와 함께 공급된 교체용 퓨즈로만 대체될 수 있습니다.

퓨즈 교체

1. 드라이버를(→ "그림 66-2") 퓨즈 홀더의 슬롯에 삽입합니다(→ "그림 66-1"). 안쪽으로 살짝 밀면서 동시에 드라이버를 1/4바퀴 왼쪽으로 돌립니다.

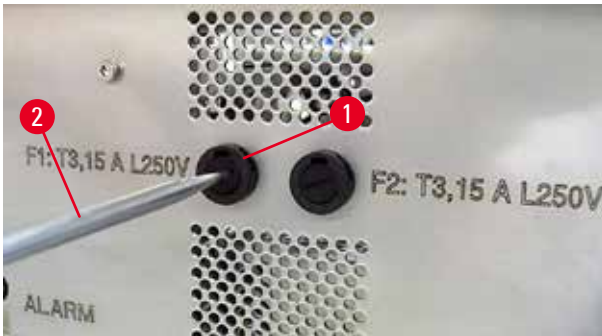


그림 66

2. 퓨즈 홀더가 열렸으며 제거할 수 있습니다.
3. 결함이 있는 퓨즈를(→ "그림 67-2") 퓨즈 홀더에서(→ "그림 67-1") 제거하고 올바른 유형의 교체용 퓨즈를 삽입하십시오.



그림 67

4. 교체용 퓨즈가 있는 퓨즈 홀더를 삽입합니다. 홀더를 드라이버로 밀어 넣고 오른쪽으로 1/4바퀴 돌려 고정시킵니다.

8. 보증 및 서비스

보증

Leica Biosystems Nussloch GmbH는 계약에 따라 제공된 제품이 Leica 사내 테스트 기준의 종합적인 품질 관리 절차를 따르고, 제품에 결함이 없으며, 모든 기술 사양 및 합의된 특징을 준수함을 보장합니다.

보증의 범위는 최종 합의 내용에 근거합니다. Leica 영업부 또는 계약으로 제품을 구입한 회사의 보증 기간은 단독으로 적용됩니다.

연간 예방적 유지관리

Leica에서는 매년 제품에 대한 예방적 유지관리를 권고하고 있습니다. 예방적 유지관리는 자격을 갖춘 Leica 서비스 담당이 수행해야 합니다.

기술 서비스 정보

기술 서비스나 교체 부품이 필요한 경우, Leica 영업 담당자 또는 제품을 판매한 대리점에 문의하십시오.

다음 정보를 제공해 주십시오.

- 기기의 모델명 및 일련번호.
- 기기 위치 및 연락 담당자 이름.
- 서비스 요청 사유.
- 기기 수령일.

기기 종료 및 폐기

기기 또는 기기의 일부는 반드시 현지법에 따라 폐기해야 합니다.

잉크 카트리지의 올바른 폐기 방법에 대한 정보는 물질 안전 보건 자료(Material Safety Data Sheet)에 명시된 지침을 따르십시오(<http://www.msds-online.com> 참조).

9. 오염 제거 인증서

Leica Biosystems으로 반품되거나 현장 유지관리가 필요한 제품은 철저히 청소하여 오염이 없어야 합니다. 오염 제거 확인서 양식은 Leica Biosystems 웹사이트 www.LeicaBiosystems.com의 제품 메뉴에서 찾을 수 있습니다. 이 양식은 필요한 모든 데이터를 수집하는 데 사용해야 합니다.

제품을 반품할 때는 확인서를 작성하고 서명한 후 제품에 동봉하거나 서비스 기사에게 전달하십시오. 이러한 확인서가 없거나 확인서가 제대로 작성되지 않은 상태에서 반품된 제품에 대한 책임은 발송자에게 있습니다. 당사에서 잠재적 위험원으로 분류하고 있는 반품 발송물은 발송인 책임 및 비용 부담으로 다시 반송됩니다.

www.LeicaBiosystems.com



Leica Biosystems Nussloch GmbH
Heidelberger Strasse 17 - 19
69226 Nussloch
Germany

전화: +49 - (0) 6224 - 143 0
팩스: +49 - (0) 6224 - 143 268
웹 사이트: www.LeicaBiosystems.com